目 录

表一	建设项目基本信息及验收监测依据1 - 1 -
表二	建设项目工程概况5 -
表三	主要污染源、污染物处理和排放20-
表四	建设项目评价和审批情况 25 -
表五	监测内容、质量控制和质量保证33 -
表六	验收监测内容40-
表七	验收监测期间工况及验收监测结果42-
表八	验收监测结论 51 -

附件

附件1项目委托书;

附件2营业执照:

附件3 法人身份证:

附件 4 云南省固定资产投资项目备案证;

附件 5 昆明市生态环境局安宁分局关于对《昆明利之源养殖有限责任公司; 天然气锅炉建设项目环境影响报告表》的批复(安生环复〔2025〕18 号);

附件 6 昆明利之源养殖有限责任公司 排污许可登记回执(2025年);

附件7 2025 年环境事件应急预案备案表;

附件8 垃圾清运协议

附件 9 危险废物委托处置服务协议;

附件 10 中佰检字[2025]-08334 云南安化有限责任公司安宁分公司锅炉技改项目竣工环境保护验收监测:

附件 11 扩建项目竣工验收检测报告天倪环检字【2024]1525号;

附件12 竣工、调试、验收公示截图。

附 图

附图 1 项目地理位置图

附图 2 厂区总平面布置图

附图3 锅炉房内平面布置图

附图 4 厂区雨污管网分布图

附图 5 竣工验收监测布点示意图

附图 6 环境保护目标分布图

前言

2024年5月昆明利之源养殖有限责任公司决定对现有厂区内部分生产设备进行新增、更换,从而提高厂内饲料加工能力,由现有8万t/a提升至25万t/a。编制了《昆明利之源养殖有限责任公司饲料生产扩建项目境影响报告表》,并于2024年8月26日取得"昆明市生态环境局安宁分局关于对《昆明利之源养殖有限责任公司饲料生产扩建项目环境影响报告表》的批复(安生环复〔2024〕43号)"。2024年9月24日召开了"昆明利之源养殖有限责任公司饲料生产扩建项目"竣工环境保护验收会,项目通过竣工环境保护验收。

扩建项目饲料用油储罐新增了3个,在项目实际生产中,饲料用油储罐保温消耗蒸汽量超出预估使用量,特别是冬季,饲料用油储罐保温消耗的蒸汽量更多。因此现有的2t/h天然气锅炉(已通过竣工验收)供汽量不能满足生产需求,且现有的2t/h天然气锅炉(已通过竣工验收)运行多年,热效率有一定的降低,锅炉故障率增加。昆明利之源养殖有限责任公司从能耗及自身生产情况考虑,决定在现有锅炉房旁车间内新建1台3t/h天然气锅炉,将现有的2t/h天然气锅炉(已通过竣工验收)作为备用锅炉,为生产线和料用油储罐保温提供蒸汽。现有的2t/h天然气锅炉(已通过竣工验收)调整为备用锅炉后,仅在新建3t/h天然气锅炉维护、检修时使用。两台天然气锅炉不同时使用。

本项目于2025年3月27日在安宁市发展和改革局进行备案,取得云南省固定资产投资项目备案证,备案号[项目代码]:2503-530181-04-01-168114。

委托云南绿环环保科技有限公司于 2025 年 5 月编制完成了《昆明利之源养殖有限责任公司天然气锅炉项目环境影响报告表》,并于 2025 年 5 月 9 日取得"昆明市生态环境局安宁分局关于对《昆明利之源养殖有限责任公司天然气锅炉项目环境影响报告表》的批复(安生环复〔2025〕18 号)"。

2025 年 5 月 9 日变更了固定污染源排污登记(登记编号: 915301817638886 26J001Z),调整了天然气锅炉相关内容。

项目于 2025 年 5 月 10 日开始进行施工,于 2025 年 8 月 20 日完成了建设,于 2025 年 8 月 21 日进行了竣工时间公示,2025 年 8 月 25 日进行调试时间公示,调试时间为 2025 年 8 月 25 日至 2025 年 11 月 25 日。

根据《建设项目环境保护管理条例》(2017年7月16日修订)、《建设项

目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告(公告 2018 年第 9 号)及竣工验收监测的有关规定,对照《昆明利之源养殖有限责任公司天然气锅炉建设项目环境影响报告表》及"昆明市生态环境局安宁分局关于对《昆明利之源养殖有限责任公司天然气锅炉建设项目环境影响报告表》的批复(安生环复(2025)18 号)"要求,为做好项目竣工环境保护验收工作,昆明利之源养殖有限责任公司委托云南绿环环保科技有限公司对《昆明利之源养殖有限责任公司天然气锅炉建设项目》进行竣工环境保护验收监测报告表编制工作。2025 年 8 月 21 日,云南绿环环保科技有限公司组织技术人员对现场进行了勘察,制定了竣工验收监测方案,在主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下委托中佰科技(云南)有限公司于 2025 年 8 月 26 日 - 8 月 27 日对该项目废气、废水、噪声进行监测,出具了检测报告,在以上工作基础上,依据有关制度和相关法规、技术导则,编制了《昆明利之源养殖有限责任公司天然气锅炉建设项目竣工环境保护验收监测报告表》。

本次验收范围主要为《昆明利之源养殖有限责任公司天然气锅炉建设项目环境影响报告表》及"昆明市生态环境局安宁分局关于对《昆明利之源养殖有限责任公司天然气锅炉建设项目环境影响报告表》的批复(安生环复〔2025〕18号)"中内容进行验收。除锅炉房内新建3t/h天然气锅炉及其配套设施外,原有作为备用锅炉的2t/h天然气锅炉和依托的软水制备器、锅炉储水罐、污水沉淀池、污水处理设备、一般固废暂存间等均已通过验收,不在本次验收范围内。

项目于2025年10月21日,由昆明利之源养殖有限责任公司组织环评编制单位、竣工环境保护验收监测报告编制单位及3位特邀专家组成验收组,对项目进行现场检查验收。验收组通过对项目现场检查及查阅相关资料,项目已按照环境影响报告表及其批复要求,落实了污染防治措施,污染物能够达标排放,满足《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告(公告2018年第9号)中的要求,经验收组对资料查阅、现场勘察及讨论,该项目竣工环境保护验收合格。

表一 建设项目基本信息及验收监测依据

建设项目名称	昆明利之源养殖有限责任公司天然气锅炉建设项目						
建设单位名称	昆明利之源养殖有限责任公司						
建设项目性质	新建() 改扩建(√)	技改()	迁建()			
建设地点	云南	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	f道办事处	架良山村			
主要产品名称		蒸汽					
设计生产能力	3t/h (正常	7运行),2t/h(3t/h	n 天然气素	· 汽锅炉检修B	4)		
实际生产能力	3t/h(正常运行),2t/h(3t/h 天然气蒸汽锅炉检修时)						
建设项目	2025 5 4 5		2005 5 5 5 5	0 11			
环评时间	2025年4月	开工建设日期	2025年5月10日				
调试时间	2025. 8. 25– 2025. 11. 25	验收现场监测时间	2025. 8. 26-2025. 8. 27				
环评报告表	昆明市生态环境局	环评报告表		录环环保科技	右阻八司		
审批部门	安宁分局	编制单位	△ 円 5	******	FIX A - U		
环保设施设计 单位	/	环保设施施工单位	/				
投资总概算 (万元)	50	环保投资总概算 (万元)	2	比例 (%)	4		
实际总投资 (万元)	50	环保投资总概算 (万元)	2. 5	比例 (%)	5		

1.1 验收监测依据

1.1.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月24日修订,2015年1月1日起施行);
- (2) 《中华人民共和国水污染防治法》(全国人大,2017年 6月27日修订,2018年1月1日起施行);

验收监测 依据

- (3)《中华人民共和国噪声污染防治法》(2022年6月5日 起施行);
- (4)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年 修订);
 - (5) 《中华人民共和国大气污染防治法》(2018修订);
- (6)《建设项目环境保护管理条例》(国令第 682 号, 2017 年 10 月 1 日起施行)。

1.1.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

- (1)《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》(生 态环境部公告,2018年第9号,2018年5月15日):
- (2) 《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查 要点的通知》(国家环保部办公厅,环办[2015]113号,2015年12 月 30 日);
- (3) 《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017), 2017年06月01日实施;
- (4) 《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》(HJ 820-2017), 2017年06月01日实施;
- (5) 关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》 的通知(环办环评函〔2020〕688号);
- (6)《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评 [2017]4号, 2017年11月20日起施行);
- (7) 《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验 收的通知》(环办环评函[2017]1235 号)。

1.1.3 建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定

- (1) 《昆明利之源养殖有限责任公司天然气锅炉建设项目环 境影响报告表》(2025.4);
- (2) 昆明市生态环境局安宁分局关于对《昆明利之源养殖有 限责任公司天然气锅炉建设项目环境影响报告表》的批复(安生环 复[2025]18号);
- (3) 昆明利之源养殖有限责任公司排污许可登记回执(2025 年5月)。

1.1.4 其它相关文件

- (1) 验收委托书:
- (2) 竣工环境保护验收检测报告:
- (3) 提供的其他资料。

价标准、标

验收监测评 1.2 验收监测评价标准、标号、级别、限值

验收监测标准原则上按照《昆明利之源养殖有限责任公司天然 号、级别、限|气锅炉建设项目环境影响报告表》和"《昆明利之源养殖有限责任 值

公司天然气锅炉建设项目环境影响报告表》的批复(安生环复 [2025]18号)"中标准执行;对已修订重新颁布的标准,有明确时限要求的,按新发布或修订的标准执行。

1.2.1 大气污染物排放标准

天然气锅炉燃烧废气中大气污染物排放浓度及排气筒高度按照《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求执行。

具体执行标准值详见下表。

表 1.2.1-1 锅炉大气污染物排放浓度限值 单位: mg/m³

污染物项目	限值	污染物排放监控位置
颗粒物	20	
二氧化硫	50	烟囱或烟道
氮氧化物	200	
烟气黑度(林格曼黑度,级)	≤1	烟囱排放口

烟囱高度要求:根据《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014),燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米。

本项目新增一台 3t/h 天然气锅炉,排气筒依托原有 18m 高锅炉废气排气筒,不涉及新建锅炉烟囱。

1.2.2 水污染物排放标准

本项目未新增员工, 无生活废水新增。

软水制备及锅炉排污水经沉淀池处理后,依托现有污水处理设备处理达标后,回用于厂区绿化、道路清扫,不外排。经污水处理设备处理后水质执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)表1中城市绿化、道路清扫标准执行,具体执行标准限值如下:

表 1.2.2-1 城市杂用水水质基本控制项目及限值

序号	项目	城市绿化、道路清扫、 消防、建筑施工
1	Нд	6. 0-9. 0

2	色度	//	30
3	嗅		无不快感
4	浊度/NTU	\forall	10
5	五日生化需氧量 BOD ₅ / (mg/L)	\forall	10
6	氨氮/ (mg/L)	\leq	8
7	阴离子表面活性剂/(mg/L)	\leq	0. 5
8	溶解性总固体/ (mg/L)	\leq	1000
9	溶解氧/ (mg/L)	≥	≥2.0
10	总氯 / (mg/L)	≥	0. 2 b (管网末端)
11	大肠埃希氏菌/ (MPN/100mL 或		无 (不应检出)
11	CFU/100mg)		九(小座位山)
备注:	b用于城市绿化时,不应超过 2.5 mg/	L.	

1.2.3 噪声排放标准

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 中 3 类标准。

表 1.2.3-1 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位: dB(A)

米別	等效声级			
火 剂	昼间	夜间		
3 类	65	55		

1.2.4 固体废弃物

项目营运过程中一般固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中要求:采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物过程的污染控制要求。贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)中要求。

表二 建设项目工程概况

2.1 工程建设内容

2.1.1 项目建设内容

项目名称: 昆明利之源养殖有限责任公司天然气锅炉建设项目;

建设性质:改建:

建设地点:安宁市草铺街道办事处架良山村昆明利之源养殖有限责任公司厂区内;

投资总额:项目实际总投资50万元,实际环保投资2.5万元,占总投资的5%;

建设内容及规模:项目未新增占地及建筑,将现有闲置的编织袋储存车间改为 3t/h 天然气锅炉房,依托厂内现有供电、供水、污水处理系统,在车间内新建了 1 台 3t/h 天然气锅炉,为生产线和料用油储罐保温提供蒸汽。现有的 2t/h 天然气锅炉(已通过竣工验收)调整为备用锅炉,仅在 3t/h 天然气锅炉维护、检修时作为备用锅炉使用。项目建成后未涉及主体工程(饲料生产)生产设施、设备及生产规模的变化。

项目环评阶段描述主要建设内容与实际建设情况对照见表 2.1.2-1。

表 2.1.2-1 建设内容与实际建设情况对照表

类 别	名称	环评中工程内容	实际建设内容	变化 情况
主体工程	3t/h 天然 气锅炉房	将现有闲置的编织袋储存车间改为3t/h 天然气锅炉房,锅炉房,锅炉房店也面积60 m²,车间为钢结构,高6m。在锅炉房内安装1台3t/h 天然气锅炉及其配套设施(尾气余热炉;锅炉型号锅炉型号: FBS3-1.0;锅炉型号锅炉型号: FBS3-1.0;额定蒸发量: 3t/h;额定蒸汽温度: 184℃;锅炉额定热效率:≥90%;额定耗气量:≤240Nm³/h;锅炉水容量:5.21m³;外形尺寸(长、宽、高):4.5m×2.05m×2.535m。	依托的原有编织袋储有锅户 房,占地面积 60 m²,车炉 房,占地面积 60 m²,车户 为钢结构,高 6m。 在锅炉房内新安装了 1 台 3t/h 天然气锅炉及块装置 设施(尾气余热归收炉;锅炉类型号: KBS3-1.0; 额户类型号: SBS3-1.0; 额定蒸发量: 3t/h;额定蒸汽 汽压力: 1.0MPa;额定蒸汽 温度: 184℃;锅炉和完蒸汽 温度: 184℃;锅炉水 高): 4.5m×2.05m×	无变化

			2.535m。	
辅助工程	软水制备 系统	依托现有 2t/h 天然气锅炉房安装的 1 套软水制备器,处理规模为 3m³/h。	依托原有 2t/h 天然气锅炉 房内已安装的 1 套 3m³/h 的 软水制备器。	无变化
储运工程	锅炉储水罐	铁质储罐,容积15m³。用于储存 软水制备器制备后的软水。	依托原有铁质储罐,容积 15m³。用于储存软水制备器 制备后的软水	无变化
	供电	由厂内现有电网供给	依托厂内原有电网供电	无变化
	供水	由厂内现有供水管网供给	依托厂内原有供水管网供 水	无变化
公用工程	作为雨污分流。项目软水制备过程中产生的废水和天然气锅炉产生的废水和天然气锅炉产生的污水排放至厂区已有的污水沉淀池,经沉淀后进入污水处理设施处理达标后回用于厂区绿化、道路洒水降尘。 一个大型,是有限公司通过管道提供,目前天然气管道已接入2t/h天然气锅炉房内,本次设置切换阀,直接从隔壁2t/h天然气锅炉房内接出。	厂内雨污分流。项目软水制 备过程中产生的废水和天 然气锅炉产生的污水,依托 原有污水沉淀池,经沉淀 后,依托原有污水处理设施 处理达标后回用于厂区绿 化、道路洒水降尘。	无变化	
		仑燃气有限公司通过管道提供, 目前天然气管道已接入2t/h天 然气锅炉房内,本次设置切换阀,	由安宁中石油昆仑燃气有限公司通过管道提供	无变化
	废气污染 防治措施	新增 3t/h 天然气锅炉燃烧废气 经管道接入现有 18m 高排气筒 (DA009) 后排放。	新增3t/h天然气锅炉燃烧 废气依托原有18m高排气筒 (DA009)排放。	无变化
环保工程	废水污染防治措施	依托原有沉淀池及污水处理设备。软水制备废水、锅炉排污水经沉淀池(24m³)沉淀后进入污水处理设备(1套 CASS 工艺+MBR 工艺 5m³/d,1套一体化 CASS+MBR污水处理设备,处理规模 20m³/d,2套污水处理设备并联使用),废水处理达标后,雨天暂存于中水回用池(100m³),晴天回用于厂区绿化、道路清扫。	依托原有沉淀池及污水处理设备。软水制备废水、锅炉排污水经沉淀池(24m³)沉淀后进入污水处理设备(1套CASS工艺+MBR工艺5m³/d,1套一体化CASS+MBR污水处理设备,处理规模20m³/d,2套污水处理设备并联使用),废水处理达标后,雨天暂存于中水回用池(100m³),晴天回用于区级化、道路清扫。	无变化
	噪声污染 防治措施	厂房隔声、设备减震、消声等降 噪措施	车间隔声、设备进行了减震 等降噪措施。	无变化

一			依托原有一般固废暂存间。 项目软水系统产生的废离	
		树脂暂存于厂区内现有一般固废	现有一般固废暂存间(约30 m²),由厂商回收。 依托原有危废暂存间,设备 维修保养产生废润滑油,暂 存于危废暂存间,委托云南 大地丰源环保有限公司(昆 明危险废物处理处置中心)	无变化

2.1.3 锅炉供汽方案

本项目建成后,厂内蒸汽供给情况如下:

表 2.1.3-1 本项目建设前后锅炉供汽情况表

		,	1 /1 - / - /	E 144 > 1 4 1 7 2	11 4111 70	<i>*</i> -	
名 称	环评阶.	段供汽量	(t/a)	实际建成	后供气量	(t/a)	变化 情况
蒸	3t/h 蒸汽锅炉	20736	合计 21312	3t/h 蒸汽锅炉	20736	合计	无变化
汽	2t/h 蒸汽锅炉	576	['] 垣 ⁻ 21312	2t/h 蒸汽锅炉	576	21312	儿文化

备注:2台天然气锅炉合计年运行7200h,其中新建3t/h天然气锅炉按每月检修1次(24h)考虑,年运行6912h(288d);检修期间使用备用2t/h天然气锅炉,运行时间288h(12d)。

2.1.4 主要设备

主要设备实际建设情况与环评阶段对比见下表。

表 2.1.4-1 项目主要设备实际建设情况与环评阶段对照表

		环评阶段			实际建设		
序号	名称	设备型号	数量 (台、 套)	名称	设备型号、功率	数量 (台 、套)	变化 情况
1	2t/h 天 然气锅 炉	型号: WNS2-1.25-Y.Q;外形尺寸: 4600*2000*2600 (长、宽、高)mm; 额定蒸发量:2t/h; 额定蒸汽压力: 1.0MPa; 额定蒸汽温度: 193℃; 给水温度: 20℃; 锅炉热效率: 92.8%; 燃气消耗量:159.8Nm	1	2t/h 天然气 锅炉	型号: WNS2-1.25-Y.Q; 外形尺寸: 4600*2000*2600 (长、宽、高) mm; 额定蒸发量: 2t/h; 额定蒸汽 压力: 1.0MPa; 额定蒸汽温度: 193℃; 给水温 度: 20℃; 锅炉 热效率: 92.8%;	1	依托 原有, 无 化

		³/h∘			燃气消耗量:		
		, 110			159.8Nm³/h。		
2	软水制 备系统	3m³/h	1	软水制 备系统	3m³/h	1	依托 原有, 无变 化
3	锅炉储水罐	15m³, 铁制储罐	1	锅炉储水罐	15m³, 铁制储罐	1	依托 原有, 无变 化
4	涡凹气 浮式污 水处理 设备	CASS 工艺+MBR 工艺,处理规模 5m³/d	1	涡 浮 水 设 备	CASS 工艺+MBR 工艺, 处理规模 5m³/d	1	依托 原有, 无变 化
5	一体化 CASS+M BR 污水 处理设 备	CASS 工艺+MBR 工 艺,处理规模 20m³ /d	1	一体化 CASS+M BR 污 水处理 设备	CASS 工艺+MBR 工艺, 处理规模 20m³/d	1	依托 原有, 无变 化
6	污 理 配 收 施 废 水 池	80m³	1	污理配水 水施废集 水池	80m³	1	依托 原有, 无变 化
7	污 理 配 水 施 中 水	100m³	1	污理 配 水 施 中 加	100m³	1	依托 原有, 无变 化
8	3t/h / / / / / / / / / / / / / / / / / /	锅炉类型:蒸汽锅炉型号: FBS3-1.0; 额定蒸发量: 3t/h; 额定蒸发量: 3t/h; 额定蒸汽压力: 1.0MPa; 额定蒸汽流温度: 184℃;锅炉额定热效率: ≤240Nm³/h;锅炉水容量: 5.21m³;外形尺寸(长、宽、高): 4.5m×2.05m×2.535m。配套尾气余热回收装置。	1	3t/h 天然炉配 设施	锅炉; 锅炉; 锅炉; 锅炉; 锅炉; 锅炉; 大量: 大量: 大量: 大量: 大温度: 大温度: 大温度: 大温度: 大温炉水水。 全型: 大温炉水水。 全型: 大温炉水水。 全型: 大温炉水水。 全型: 大温炉水水。 全型: 大温炉水水。 全型: 大 大型: 大型: 大型: 大型: 大型: 大型: 大型: 大型: 大型: 大型: 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	1	无变 化

					2.05m×2.535m。 配套尾气余热回		
	1 HH 1.1.			1 88 13.	收装置。		
9	电器控制柜	/	1	电器控制柜	/	1	无变 化
10	仪表控 制系统	/	1	仪表控 制系统	/	1	无变 化
11	风机	功率 15kw	1	风机	功率 15kw	1	无变 化
12	给水泵	功率 3kw	1	给水泵	功率 3kw	1	无变 化
13	尾气换 热器	/	1	尾气换 热器	/	1	无变 化
14	锅炉废 气排气	18m 高,内径 0.4m	1	锅炉废 气排气	18m 高,内径 0.4m	1	依托 原有, 无变 化

2.1.5 工作制度及劳动定员

(1) 环评阶段:

劳动定员: 本项目新建1台3t/h天然气锅炉,不涉及主体工程生产规模的变化,依托原有锅炉房内员工,不涉及人员的新增。

工作制度: 厂内员工工作制度为 300d/a, 24h/d, 采取三班倒, 8h/班。

2 台天然气锅炉合计年运行 7200h, 其中新建 3t/h 天然气锅炉按每月检修 1次 (24h) 考虑, 年运行 6912h (288d); 检修期间使用备用 2t/h 天然气锅炉(已通过竣工验收),运行时间 288h (12d)。

(2) 实际情况:

劳动定员:依托原有锅炉房内员工,未新增人员。

工作制度: 厂内员工工作制度为 300d/a, 24h/d, 采取三班倒, 8h/班。

2 台天然气锅炉合计年运行 7200h, 其中新建 3t/h 天然气锅炉按每月检修 1次 (24h) 考虑, 年运行 6912h (288d); 检修期间使用备用 2t/h 天然气锅炉(已通过竣工验收),运行时间 288h (12d)。

实际情况与环评阶段一致, 未发生改变。

2.1.6 项目总平面布置

本项目在厂区现有车间内进行建设,未新增构筑物及占地,未改变现有厂区

内布局。厂内生产车间位于厂区内中心,2号原料仓位于生产车间西侧,锅炉房位于生产车间东侧,成品仓位于生产车间北侧,办公、宿舍楼位于2号原料仓左侧,3号原料仓位于厂区南侧,简仓位于3号原料仓西侧,1号原料仓位于厂区西北侧,污水处理设施位于厂区西侧。厂区内各区域功能分区明确,且留有足够的通道,方便生产。

本项目改建锅炉房位于厂区的东侧中部,锅炉房内布置简单,入口位于锅炉房的西面,锅炉房内中部设置新建的 3t/h 天然气蒸汽锅炉主体,锅炉旁东侧设置有尾气余热回收装置,锅炉燃烧废气由锅炉房东侧接出,接入原有 18m 高锅炉废气排气筒 (DA009)。

项目实际总平面布置与环评阶段设计一致, 未发生改变。

厂区总平面布置图详见附图 3-1、锅炉房内平面布置见附图 3-2。

2.1.7 环保投资

经查阅项目环境影响报告表,环评中总投资 50 万元,其中环保投资 2 万元, 占总投资的 4%。

项目实际投资50万元,其中环保投资2.5万元,占总投资的5%。

表 2.1.7-1 项目环保投资明细一览表

户		环评阶段		实际建设情		
序号	类别	治理设施、措施	投资 (万元)	治理设施、措施	投资 (万元)	情况
一、放	 色工期					
1	废气	洒水降尘	0. 1	洒水降尘	0. 1	无变化
2	废水	依托厂内污水处理 设备	/	依托厂内污水处 理设备	/	无变化
3	噪声	高噪声设备隔音、 降噪、围挡处理等	0. 2	高噪声设备隔音、 降噪、围挡处理等	0. 2	无变化
	口坛	生活垃圾依托厂内 垃圾房定期委托清 运	0. 2	生活垃圾依托厂 内垃圾房定期委 托清运	0. 2	无变化
4	固废	设备废包装料、废 边角料外售物资回 收单位	0. 2	设备废包装料、废 边角料外售物资 回收单位	0. 2	无变化
二、主	运营期					
1	废气	燃烧废气排气管道 连接	0. 5	燃烧废气排气管 道连接	0. 75	+0. 25
		锅炉废气 18m 高排	/	依托原有锅炉废	/	无变化

		气筒 (DA009)		气 18m 高排气筒		
				(DA009)		
		1 套 5m³/d 污水处 理设备 (CASS 工 艺+MBR 工艺)	/	依托原有 1 套 5m³ /d 污水处理设备 (CASS 工艺+MBR 工艺)	/	无变化
	rà: 1.	1 套 20m³/d 一体化 污水处理设备 (CASS+MBR)	/	依托原有 1 套 20m 3/d 一体化污水处 理设备 (CASS+MBR)	/	无变化
2	废水	沉淀池(容积 24m³)	/	依托原有沉淀池 (容积 24m³)	/	无变化
		污水处理设施配套 废水收集池 80m³	/	依托原有污水处 理设施配套废水 收集池80m³	/	无变化
		污水处理设施配套 中水回用池 100m³	/	依托原有污水处 理设施配套中水 回用池 100m³	/	无变化
3	噪声	厂房隔声、设备减 振	0.8	厂房隔声、设备减振、消声	1. 05	+0. 25
4	固废	项目软水系统产生 的废离子交换树脂 暂存于厂区内现有 一般固废暂存间 (约 30 m²),由厂 商回收。	/	依托存间,项目的 展目 不	/	无变化
	1	合计	2	合计	2. 5	+0.5

经分析,项目总投资与环评阶段相比增加 0.5 万元,增加的主要原因为:新建锅炉废气管道与排气筒连接费用增加 0.25 万元;设备降噪费用增加 0.25 万元。 因此对应的治理设施费用也随之增加。

2.2 原辅材料消耗及水平衡

2.2.1 原辅材料消耗情况

本项目建成后,原辅料情况如下:

表 2.2.1-1 本项目锅炉原辅料消耗情况表

序	原辅材料	规格、		年用	量	最大储存	储存	变
号	名称	形态	来源	环评阶段	验收阶段	取八個行 量	位置	化情

								况
1	自来水	液态	市政管网	15271.68t/ a	14748t/a	/	/	-52 3.6 8t/ a
2	天然气	气态	安石仑有阳司	170. 49 万 m³	170. 49 万 m³	/	/	无变化
3	软化水设 备专用盐	固态, 50kg/ 袋	外购	0.3t/a	0.3t/a	0.025t/a	2t/h 天然	无 变 化
4	软化水设 备用阳离 子交换树 脂	固态, 20kg/ 袋	外购	0. 12t/a	0. 12t/a	0.01t/a	气锅 炉房 内	无变化

2.2.2 水源及水平衡

本项目不涉及人员的新增,不涉及生活污水的新增。

废水主要为天然气锅炉废水、软水制备废水。

项目建成后 2 台天然气锅炉合计年运行 7200h, 其中新建 3t/h 天然气锅炉按每月检修 1 次(24h)考虑,则年运行 6912h(288d);检修期间使用备用 2t/h 天然气锅炉(已通过竣工验收),运行时间 288h(12d)。

为保持锅炉长久稳定有效运行,新鲜水需先经软水制备器进行软化再进入锅炉使用。3t/h 天然气锅炉运行时,使用的软水量为3t/h,年运行6912h(288d),则3t/h 天然气锅炉蒸汽制备蒸汽需要的软水量72m³/d,20736m³/a;检修期间,2t/h 天然气锅炉(已通过竣工验收)运行时,需要的软水量为2t/h,年运行288h(12d),则2t/h 天然气锅炉(已通过竣工验收)蒸汽制备需要的软水量48m³/d,576m³/a。

现有 2t/h 天然气锅炉(已通过竣工验收)房已配有软水制备设备(处理规模为 3m³/h),在软水制备过程需定期对软水制备器内已饱和的离子交换树脂进行冲洗再生,会产生一定量的软化处理废水。此外,锅炉运行过程中,随着锅炉水的不断蒸发,水中杂质浓度逐渐增大,为了控制锅炉水品质,必须进行定期排


污, 因此会产生一定量的锅炉排污水。

根据建设单位提供的资料,3t/h天然气锅炉运行时锅炉排污水和软化处理废水,产生量为1800m³/a,6m³/d;3t/h天然气锅炉检修时期间,2t/h天然气锅炉(已通过竣工验收)运行时锅炉排污水和软化处理废水,产生量为60m³/a,5m³/d。


因此项目总用水量为14748m³/a,49.16m³/d。

天然气锅炉废水、软水制备废水经收集到现有沉淀池(24m³)沉淀处理后进入厂内现有污水处理设施,处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)表1中城市绿化、道路清扫标准限值要求后,雨天暂存于中水回用水池(100m³)内,晴天回用于厂区内绿化、道路清扫,不外排。


项目水量平衡图如下:

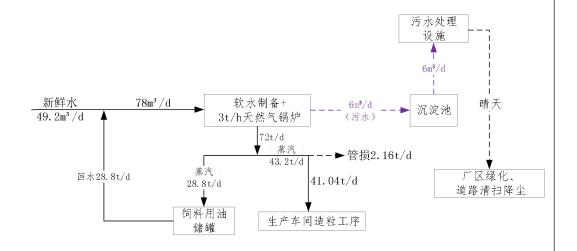

3t/h天然气蒸汽锅炉运行时锅炉房水平衡图

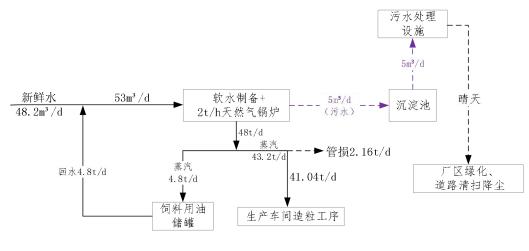

2t/h天然气蒸汽锅炉运行时锅炉房水平衡图

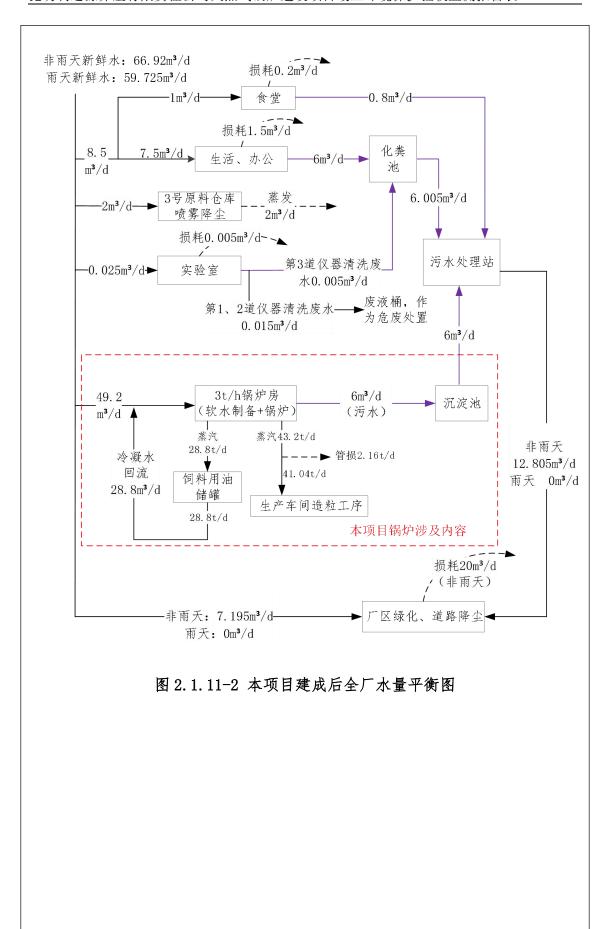

2.3 主要工艺流程及产污环节(附处理工艺流程图,标出产污节点):

本项目,在现有锅炉房旁车间内新建了1台3t/h天然气锅炉,替代现有的2t/h天然气锅炉(已通过竣工验收)为生产线和料用油储罐保温提供蒸汽。现有的2t/h天然气锅炉(已通过竣工验收)调整为备用锅炉,在新建3t/h天然气锅炉维护、检修室作为备用锅炉使用。

项目建设未涉及主体工程生产规模的改变。

锅炉工艺流程简述:本项目将新鲜自来水通过软水制备系统软化处理后,贮存于 15m³的锅炉用水储罐内,通过蒸汽锅炉的给水系统输送至锅筒中,天然气通过燃烧器在炉膛内燃烧,释放出来的热量加热锅筒中的水,使其汽化成蒸汽。水在锅筒中不断被加热汽化,温度升高并产生带压蒸汽,形成热动力,再通过汽包进行汽水分离后,经供热管道系统输送到生产线(造粒)和饲料用油储罐进行供热,产生的蒸汽在管道内有一定的损耗(5%左右)。进入生产线的蒸汽部分进入产品,部分在后续烘干工序中蒸发;进入饲料用油储罐区保温的蒸汽冷凝后返回锅炉回用。锅炉燃烧产生的尾气经换热器后由 18m 高的排气筒排放。本项目新建3t/h 天然气锅炉,额定蒸发量:3t/h,额定蒸汽压力:1.0MPa,额定蒸汽温度:184℃,锅炉额定热效率:≥90%,额定耗气量:≤240Nm³/h。

软水制备工艺:项目软水制备系统采用离子树脂交换法,设有树脂罐和再生盐水罐,阳离子交换树脂饱和时,启动自动再生盐水反冲洗装置,Na[†]将树脂中的 Ca²⁺、Mg²⁺交换出来,树脂再生过程会产生废水,排入厂内现有污水处理站进行处理。

锅炉运行工艺流程见下。

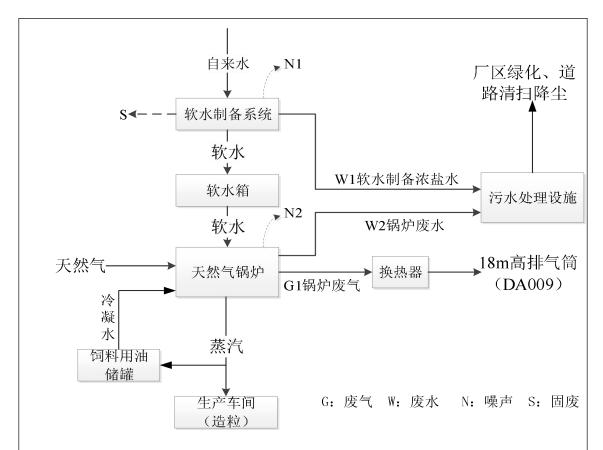


图 2.3-1 生产工艺流程及产污环节图

2.4 项目变动情况

2.4.1 工程变动情况

根据工程设计、环评报告及批复等资料,结合实际踏勘,本项目的建设内容未发生变动。

2.4.2 重大变动情况判定

对照"关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》的通知(环办环评函[2020]668号)"的相关规定,对照分析详见下表。

重大变动清单内容	环评及批复要求	实际建设	変化 情况	是 属 重 变 动
性质:	I	ı		
	建设性质为改建。改建	原有闲置的编织		
1、建设项目开发、使用	项目不新增构筑物及用	袋储存车间改为	上 一 五 变	不属
1、建设项目开发、使用 功能发生变化的	地,不新增员工,不改	天然气锅炉房,并	化化	- 小) - 于
	变现有25万t/a的饲料	新建了1台3t/h	16	1
	生产的主体工艺、产品	天然气锅炉及其		

表 2.4-1 与重大变动清单对照分析表

	方案、生产规模等,拟 将现有闲置的编织袋储 存车间改为天然气锅炉 房,并新建1台3t/h天 然气锅炉及其配套设施 (尾气余热回收装置), 现有的1台2t/h天然气 锅炉作为备用锅炉, 同时使用。	配套设施(尾气余 热回收装置),原 有的1台2t/h天 然气锅炉(已通过 竣工验收)作为备 用锅炉,不同时使 用。		
2、生产、处置或储存能 力增大 30%及以上的	新建1台3t/h天然气锅 炉及其配套设施(尾气 余热回收装置)	新建了1台3t/h 天然气锅炉及其 配套设施(尾气余 热回收装置)	无变 化	不属 于
3、生产、处置或储存能 力增大,导致废水第一类 污染物排放量增加的	新建1台3t/h天然气锅炉,不改变原有主体工程生产规模。	新建了1台3t/h 天然气锅炉,未改 变原有主体工程 生产规模。	无变 化	不属 于
4、位建存染物的相类的,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人	新建1台3t/h天然气锅 炉	新建1台3t/h天 然气锅炉	无变 化	不于
地点: 5、重新选址;在原厂址附近调整(包括总平面布置变化)导致环境防护距离范围变化且增加敏感点的	拟将现有闲置的编织袋储存车间改为天然气锅炉房,并新建1台3t/h 天然气锅炉及其配套设施(尾气余热回收装置)	原有闲置的编织 袋储存车间改为 天然气锅炉房,并 新建了1台3t/h 天然气锅炉及其 配套设施(尾气余 热回收装置)	无变 化	不属于

6、新增产品品种或生置主,自己的人工的人工的人工的人工的人工的人工的人工的人工的人工的人工的人工的人工的人工的	锅户工艺流性烧使项离树的,是 一个大小人, 一个大小, 一个大小, 一一大, 一一大, 一一大, 一一大, 一一大, 一一大, 一一大, 一	锅述燃→软目采换和离和生置C来会厂理的软烧生制水离设盐换品反树空,树生现进艺→,使艺系的人工。 一种软烧生制水离设盐换品反树空,种生现进程然蒸用:系脂料、增加,有水树,有水料。 程然蒸用:系脂脂,饱一,水,产内站。 一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一	无变 化	不于
7、物料运输、装卸、贮存方式变化,导致大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的 环境保护措施:	/	/	无变 化	不属 于
	本次改建项目不新增排 气筒,新建 3t/h 天然气 锅炉与现有备用 2t/h 天然气锅炉共用已建 18m 高的排气筒排放。	新建 3t/h 天然气 锅炉与现有备用 2t/h 天然气锅炉 共用已建 18m 高的 排气筒排放。	无变 化	不属 于
8、废气、废水污染物防治措施变化,导致6条中所列情形之一的(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的	软水制备废水及锅炉排污水及锅炉排污水依托厂区内现有《中野水水质》(GB/T18920-2020)表 1中标准限值后,开发值后,开发的,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	软锅厂处《利水B 18920-2020) 格污现备污市 废水有处水杂。0-2020) 有为水依污理再用 及托水达生水。GB/T18920-2020) 后用回、排 份人工程,一种的区扫, 一种的区, 一种的。 一种的。 一种的。 一种的。 一种的。 一种的。 一种的。 一种的。	无变 化	不属于
9、新增废水直接排放口; 废水由间接排放改为直 接排放;废水直接排放口 位置变化,导致不利环境 影响加重的	不涉及废水排放口	未设置废水排放口	无变 化	不属 于

10、新增废气主要排放口 (废气无组织排放改为 有组织排放的除外); 主 要排放口排气筒高度降 低 10%及以上的	不涉及废气主要排放口	不涉及废气主要 排放口	无变 化	不属 于
11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化,导致	厂房隔声、设备减震、 消声等降噪措施	厂房隔声、设备减 震、消声等降噪措 施。	无变 化	不属于
不理环境影响加重的	源头管控,分区防渗	采取了源头管控, 分区防渗的措施		
12、固体废物利用方式由 委托外单位处置改为自 行利用处置的(自行利用 处置设施单独开展环境 影响评价的除外);固体 废物自行处置方式变化, 导致不利环境影响加重 的	产生的废离子交换树脂 更换时直接油、定期变量的废离, 一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一	产换接置处处期运于间位环明处的脂厂淀产施清险废有之保危里或决生不拘废有地公物进名,还是在有险的工作,是一个大大、一个大大、一个大大大、一个大大大、一个大大大大、一个大大大大大大大大大	无变 化	不属于
13、事故废水暂存能力或 拦截设施变化,导致环境 风险防范能力弱化或降 低的	/	不涉及变化	无变 化	不属于

综上,本项目实际建设情况与环评设计基本一致,对照《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》(环办函(2020)688号),本项目不属于重大变动。

表三 主要污染源、污染物处理和排放

主要污染源、污染物处理和排放(附处理流程示意图,标出废水、废气、厂界噪声监测点位)

3.1 施工期工程污染物排放和处理措施

3.1.1 施工期废气污染防治措施

施工期间仅涉及设备安装,因此废气主要来源为扬尘和施工机械、车辆、焊接尾气。

针对施工期扬尘采取的污染防治措施为:①要求施工单位文明施工,定期对地面洒水,加强室内通风;②运输车辆限速运行,避免车辆扬尘;③装卸设备及材料时轻拿轻放;④对场内的废包装材料等垃圾要及时清运,严禁出现随意抛洒垃圾等行为。施工期间,机动车、机械设备运转以及焊接均会排放一定量的尾气,其特点是排放量小,属间断性排放。在施工期内应多加注意施工设备的维护,使其能够正常运行。

采取以上防治措施后,项目施工期产生的施工机械废气未对周围环境造成污染。

3.1.2 施工期废水污染防治措施

项目施工期主要进行设备安装、更换,无施工废水产生。施工人员不在项目 内食宿,施工期仅为施工人员洗手废水,依托厂区已建污水处理设施,进入化粪 池预处理后进入污水处理设备处理达标后回用于厂区绿化、道路降尘。

项目施工期废水未对地表水环境造成影响。

3.1.3 施工期噪声污染防治措施

施工期噪声主要为设备安装、运输车辆产生的噪声。为进一步减少施工对周边环境的影响,施工期采取了以下措施:①从声源上控制,建设单位应与设备运输单位达成协议,要求其在运输过程中减少鸣笛,避免运输车辆噪声对周边人群造成不良影响;②合理安排施工时间,施工机械要合理有序调度。将设备安装、设备调试等工作尽量安排在白天进行,禁止夜间(22:00-6:00)施工;③选用低噪声和低震动施工机械设备,加强施工机械的维修、管理,保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态;施工人员在施工作业时不得敲打,尽量减少噪音;④加强和周边企业的沟通,避免因施工噪声引起的纠纷产生。

项目工程量不大, 施工期较短, 施工期未收到投诉建议, 未造成污染。

3.1.4 施工期固废处置措施

施工期不涉及土建,主要进行新建锅炉相关设备的安装。施工期固体废物主要包括施工人员生活垃圾、设备废包装材料、建筑垃圾。施工人员每日产生的生活垃圾依托厂区已建生活垃圾房,委托环卫部门清运处置;生产线设备包装多为纸箱、泡沫、塑料袋,此类垃圾由建设单位统一收集,交由废品收购站回收利用,不能回用利用的作为生活垃圾处置;项目锅炉安装,可能会产生少量的建筑垃圾,产生的建筑垃圾分类收集,回收可利用部分,不能回收利用部分送至合法建筑垃圾堆放场。目前项目已施工结束,产生的固废均已妥善处置。

综上所述,项目施工期已结束,施工期环境影响已消除,施工期间未收到投诉,施工期对周围环境的影响不大。

3.2 运营期废水污染源、污染物处理和排放流程

本项目不涉及人员的新增,不涉及生活污水的新增。项目锅炉位于车间内, 不涉及初期雨水。废水主要为天然气锅炉废水、软水制备废水。

天然气锅炉废水、软水制备废水依托现有 24m³沉淀池处理后进入现有污水处理设施,处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)表1 中城市绿化、道路清扫标准限值要求后,雨天暂存于回用水池(即中水池,100m³) 内,晴天回用于厂区内绿化、道路降尘,不外排。

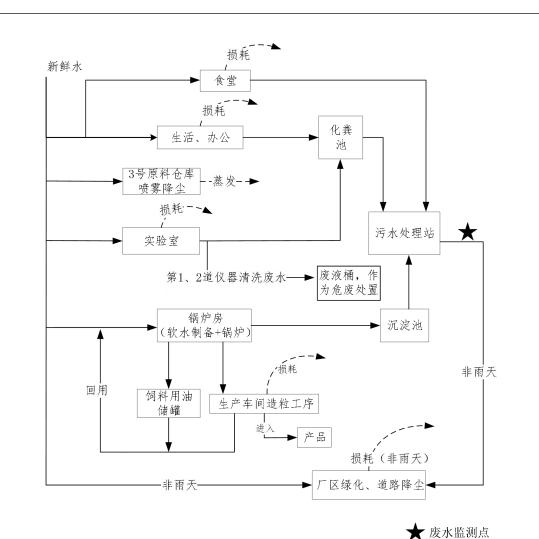


图 3.2-1 项目废水流向图

3.3 运营期废气污染源、污染物处理和排放流程

本项目废气主要为天然气锅炉燃烧废气。项目天然气锅炉以天然气为燃料, 天然气为清洁能源,污染物排放量较低,锅炉废气经 18m 高的排气筒排放。

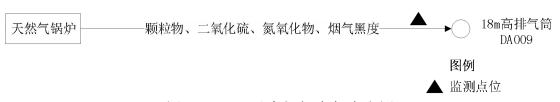


图 3.3-1 项目有组织废气流向图

3.4 运营期噪声污染源、污染物处理和排放流程

本项目噪声主要为锅炉内燃机、风机、软水制备系统、水泵的噪声,设备均位于车间内。采取的噪声污染防治措施如下:

①合理布局,设备均布置于车间,高噪声设备远离厂界:

- ②在风机进出口、燃烧器进气管道安装消声器,降低空气动力性噪声;采用变频风机或水泵,避免设备长期满负荷运行,降低机械噪声;设备底座安装橡胶减振垫或弹簧减振器,阻断固体传声;管道与设备接口处使用橡胶软接头,避免振动传递;蒸汽泄放口安装消声器,降低高压气体喷流噪声;
- ③加强管理,生产过程中应加强生产设备的保养、检修与润滑,保证设备处于良好的运转状态。

3.5 运营期固体废弃物污染源、污染物处理和排放流程

本次项目建设未新增劳动定员,无生活性固废新增。项目运行过程中产生的 固废主要为软水制备器更换的废离子交换树脂以及废水处理设施(沉淀池、废水 处理设备)运行产生的污泥。

产生废离子交换树脂 0.12t/a, 更换时直接由厂家回收处置; 沉淀池、污水处理产生的污泥量为 0.28t/a, 污泥处置措施不变, 定期委托清掏、清运。

本项目依托厂区内已设置的一般固废暂存间,面积30 m²,按照《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物过程的污染控制要求进行建设,满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。一般固废暂存间已通过竣工验收。

设备维修保养产生废润滑油,暂存于危废暂存间,委托云南大地丰源环保有限公司(昆明危险废物处理处置中心)定期清运处置。

本项目依托原有厂区内已建危废暂存间,现有厂内内设置有危废暂存间 1个,建筑面积 8.69 m²,已按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的有关规定进行建设,且已通过竣工验收。产生危废按照规范要求,落实台账管理、转移联单制度,能满足本项目需求。

3.6 其他环境保护设施

3.6.1 环境风险防范设施

本次锅炉改建后,在现有防范措施及处置措施的基础下,新增的风险防范措施如下:

- ①定期检查天然气锅炉和管道等部件是否损坏,如若出现,及时采取措施:
- ②操作人员应进行培训后方可上岗,设有专人对设施进行检查和维修:
- ③天然气锅炉房设置可燃气体浓度报警装置,当空气中有可燃气体或可燃性

气体挥发的蒸汽时,探测器检测信号通过电缆立即传送到报警控制主机,控制器显示出气体浓度,当超过设定的报警浓度值时,报警控制器即发出声、光报警信号,通过天然气管道上设置的紧急切断阀,切断天然气供应,从而起到保障厂区安全生产,避免事故发生。

昆明利之源养殖有限责任公司现行的《昆明利之源养殖有限责任公司突发环境事件应急预案》(2024年版),该应急预案中已包含天然气锅炉相关内容。该应急预案中已针对厂内天然气锅炉及其管线制定了环境风险管理制度和风险防范应急措施。

3.6.2 地下水、土壤污染防范措施

1) 源头控制措施

建设单位从源头减少和预防废物的产生、排放,从源头到末端全方位采取有效控制措施,应从处理措施等各个环节和过程进行有效控制,避免污染物泄(渗)漏,同时对可能会泄漏的区域采取防渗措施;提高企业的管理水平,防止污染物的跑、冒、滴、漏,将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

2) 分区防控措施

本项目根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式,参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)中分区防控措施,将厂区划分为一般防渗区和简单防渗区。针对不同的区域提出相应的防渗要求。

锅炉房地面为高强度混凝土浇筑地面,地面混凝土厚度>15cm,防渗技术满足等效黏土防渗层 MB > 1.5m,渗透系数 $< 1.0 \times 10^{-7}$ cm/s;其余区域进行了水泥硬化。

本项目依托的污水处理设施、沉淀池、一般固废暂存区、危废暂存间等已通 过竣工验收,满足使用要求,本项目依托可行。

3.7 环保设施投资及"三同时"落实情况

根据现场调查资料与该项目的"环境影响报告表"和环评批复中所提的要求对比,项目落实了环评及批复中要求的措施。废水、废气、噪声、固体废物的处置及环保设施的运行情况,经试生产阶段的调试,处于正常运行状态,做到了"三同时"。此外,项目在生产运行中,设置有专职人员负责环保设备、设施正常运转和管理。

表四 建设项目评价和审批情况

建设项目环境影响评价报告表主要结论及审批部门审批决定:

4.1 建设项目环境影响报告表主要结论

摘录《昆明利之源养殖有限责任公司天然气锅炉建设项目环境影响报告表》, 主要结论如下:

项目的建设符合产业政策,所采取的污染治理措施技术可行、有效,项目实施后不会对地表水环境、环境空气、声环境、土壤环境及地下水环境产生显著不利影响,不会降低区域环境功能区级别。在建设单位充分落实环评提出的各项污染防治对策措施,加强日常环保管理工作前提下,项目对环境的影响可接受,从环境保护角度分析,项目建设可行。

经查阅《报告表》中对策措施、建议措施落实情况检查结果见表 4.1-1。

表 4.1-1 环评报告措施落实情况检查对照表

内容要素	排放口 (编号、名 称)/污染 源	污染物	报告表中提出的环境保护措施	实际建设情况	落实情况
大气环 境	锅炉废气 排气筒 (DA009)	颗 知 二 硫 氧化 氮 化	由 1 根 18m 高的排 气筒排放。	依托原有锅炉废气排气筒,锅炉废气通过1根18m高的排气筒排放。	已落 实
地表水环境	天然气锅 炉废水制备 软水制备	pH、BOD、BOD、集体解析。 COD、性体解等	天然气锅废水、 软水制备废水经收 集沉淀理后。 污水处理规模。25m³/d), 理规模是5m³/d), 处理达标后道路降 企。	依托原有沉淀池及污水处理设备,天然气锅炉废水、软水制备废水经收集沉淀处理后进入污水处理设备(处理规模 25m³/d),处理达标后回用于厂区绿化、道路降尘。	已落实
声环境	设备噪声	机械设备噪声	针对高强是 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医	采选低噪声设备、基础减振 处理、定期进行设备维护保 养,厂房隔音等降噪措施。	已落实

	生的高噪声现象。		
固体废物	废离子交换树脂暂存于一般固废暂存间 由厂家回收处置;沉淀池、污水处理污泥 委托云南林宇环境工程有限公司定期进 行清掏、清运。	依托原有一般固废暂存间。 废离存于一般固废暂存于一般 固废暂存时由厂家则理于收 一般相当家则理为, 一般相当。 一般相当, 一个处 一个处 一个。 一个处 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。	已落实
土壤及水污染措施	加强污水管网及污水处理设施的管理水平,防止污染物的跑、冒、滴、漏,将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度;采取分区防渗污染防治措施,污水处理设施、锅炉房地面、一般固废暂存间使用防渗水泥进行地面硬化,等效黏土防渗层MB≥1.5m,渗透系数≤1.0×10⁻7cm/s;厂区内其他区域地面进行水泥硬化,满足要求。	设置专人对污水管网及污水 处理设施进行管理,防止污 染物的跑、冒、滴、漏; 取分区防渗污染防治措施, 污水处理设施、锅炉房防 污水处理设施、锅炉房防 污水处固废暂存化,等效黏 泥进行地面硬化,等效黏系 数 ≤1.0×10 ⁷ cm/s;厂区内 他区域地面进行水泥硬化, 满足要求。	已落实
生态保护措施	/	已对产生的污染物采取相应 的治理设施,确保污染物达 标排放。	/
环境风 险防范 措施	①定期检查天然气锅炉和管道等部(②荣大、气锅、水、水、水、水、水、水、水、水、水、水、水、水、水、水、水、水、水、水、	锅炉房设置专人进行管理, 定期对燃气管线进行巡检, 发现问题及时处置;锅炉房 安装有可燃气浓度报警装 置。	已落实
其他环 境管理 要求	按照规定,建设单位应设环保机构,负责设度,建设单位应设环保机构,负债设备。如时常管理,监督。本度,以近极的运行和维护,制定环保管理制度,从于大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	项目执行了完全的人, 一次设计 一次设	已落实

体工程同时设计、同时施工、同时投入使用,项目建成运营时,建设单位应组织环保设施自主验收。

只环),补充了本项目新增锅炉 相关内容。

91530181763888626J001Z

此外,变更排污许可证,补充完善本项目 相关内容,持证排污。

综上所述, 环评报告中提出的治理措施, 本项目均已落实完成。

4.2 审批部门审批决定书

"昆明市生态环境局安宁分局关于对《昆明利之源养殖有限责任公司天然气锅炉建设项目环境影响报告表》的批复(安生环复[2025]18号)"内容如下:

你单位委托云南绿环环保科技有限公司编制的《昆明利之源养殖有限责任公司天然气锅炉建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉,备案号【项目代码】:2503—530181—04—01—168114。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条,经昆明市生态环境局安宁分局行政审批领导小组研究,批复如下:

一、项目建设地点位于安宁市草铺街道办事处架梁山村,昆明利之源养殖有限责任公司厂区内,建设性质为改建。改建项目不新增构筑物及用地,不新增员工,不改变现有25万t/a的饲料生产的主体工艺、产品方案、生产规模等,拟将现有闲置的编织袋储存车间改为天然气锅炉房,并新建1台3t/h天然气锅炉及其配套设施(尾气余热回收装置),现有的1台2t/h天然气锅炉作为备用锅炉,不同时使用。项目总投资50万元,其中环保投资2万元,环保投资占总投资的4%。

根据《昆明市生态环境局关于印发优化环评审批促进经济发展九条保障措施》(昆生环通〔2024〕8号),《昆明市生态环境局关于印发优化项目全周期环评要素保障的若干措施的通知》(便函〔2025〕783号),该项目在免于开展技术评估的范围内。在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后,项目建设和运营的不良环境影响可以得到缓解和控制,同意项目按照《报告表》所述工程内容、规模、功能、环保对策措施进行建设。

- 二、项目建设及运营期间重点做好以下工作
- (一)严格执行《昆明市城市节约用水管理条例》,按照"雨污分流、清污分流、分质处理、回收利用"的原则建设给排水、污水处理及回用系统,并与区域排水系统相协调。

软水制备废水及锅炉排污水依托厂区内现有污水处理设备处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920—2020)表1中标准限值后雨天暂存于回用水池内,晴天回用于厂区内绿化、道路清扫,不外排。

施工现场应设置拦水、截水、排水工程,施工过程中产生的废水应采取沉淀等处理措施后全部回用于施工用水及施工场地洒水降尘,禁止施工废水排入周围地表水体。

(二)严格落实各项大气污染防治措施,确保大气污染物达标排放。

本次改建项目不新增排气筒,新建 3t/h 天然气锅炉与现有备用 2t/h 天然气锅炉共用已建 18m 高的排气筒排放。执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271—2014)表 2 燃气锅炉大气污染物排放浓度限值,即:颗粒物≤20mg/m³、二氧化硫≤50mg/m³、氮氧化物≤200mg/m³、烟气黑度≤1级(林格曼黑度)。

施工过程中应合理设置围挡,对施工场地和道路适时洒水降尘,对易起尘的物料封闭堆存及运输,加强运输车辆管理,保持进出场道路路面清洁等有效的防治扬尘的措施,施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)中无组织排放监控浓度限值标准要求。

(三)运营期产生噪声的设备及场所应采取隔声降噪措施,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中3类标准。

施工过程中应合理安排施工工序及施工时间,加强设备的维修保养,优化施工工艺,合理安排施工时间,禁止夜间施工,严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523—2011)。

(四)严格落实固体废物污染防治措施。按照"减量化、资源化、无害化"的原则,对固体废物进行分类规范收集,确保不造成二次污染。建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度。建筑垃圾分类回收利用,不能回收的部分委托有资质的单位进行处置;废离子交换树脂由更换厂家进行回收处理;沉淀池、污水处理站污泥委托有资质的单位定期清掏清运。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599—2020)、《〈昆明市城市建筑垃圾管理实施办法〉实施细则》(昆政办〔2011〕88号)中的相关规定;危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597—2023)、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025—2012)。

- (五)针对现有工程存在的环境问题,在改建项目投产运营前完成整改工作。
- (六)严格执行《报告表》中环境风险评价中的各项防范措施,并建设相应风险防范设施。修编突发环境事件应急预案,并报安宁市生态环境保护综合行政执法大队备案。
- (七)按照《排污许可管理条例》相关规定,在项目启动生产设施或发生实际排污前,按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项污染措施落实后,依法开展排污登记变更工作。
- (八)认真组织实施《报告表》提出的环境监测计划,定期对废气、噪声等监测点进行监测,发现异常立即停产,及时查明原因,采取有效控制措施并向当地人民政府报告。同时,按照环境信息公开有关规定,主动向社会公开污染物排放等相关信息,自觉接受社会监督。
- 三、设计阶段应开展环境保护设计,落实生态保护和环境污染防治的各项措施及投资,严格执行环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保"三同时"制度。

项目建成投入试生产后,按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定自主开展竣工环保验收工作,经验收合格后方可正式投入运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

自本批复之日起超过五年,方决定该项目开工建设的,环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。请安宁市生态 环境保护综合行政执法大队负责项目环境现场执法和日常监督管理。

六、请依法到其他部门办理相关手续。

2025年5月9日

建设项目审批意见落实情况检查结果见表 4.2-1。

表 4.2-1 审批意见落实情况检查对照表

序号	批复意见	实际建设情况	落实情况
	项目建设地点位于安宁市草铺街	项目建设地点位于安宁市草铺	
	道办事处架梁山村,昆明利之源养	街道办事处架梁山村, 昆明利之	
1	殖有限责任公司厂区内,建设性质	源养殖有限责任公司厂区内,建	已落实
	为改建。改建项目不新增构筑物及	设性质为改建。改建项目未新增	
	用地,不新增员工,不改变现有	构筑物及用地,未新增员工,未	

	/ 11 / 11 /	1	
	25万 t/a 的饲料生产的主体工艺、	改变现有 25 万 t/a 的饲料生产	
	产品方案、生产规模等,拟将现有	的主体工艺、产品方案、生产规	
	闲置的编织袋储存车间改为天然	模等,将现有闲置的编织袋储存	
	气锅炉房,并新建1台3t/h天然	车间改为天然气锅炉房,并新建	
	气锅炉及其配套设施(尾气余热回	了1台3t/h天然气锅炉及其配	
	收装置),现有的1台2t/h天然气	套设施(尾气余热回收装置),现	
	锅炉作为备用锅炉,不同时使用。	有的1台2t/h天然气锅炉作为	
	项目总投资 50 万元, 其中环保投	备用锅炉,不同时使用。项目总	
	资2万元,环保投资占总投资的	投资 50 万元, 其中环保投资 2.5	
	4%。	万元,环保投资占总投资的5%。	
	(一)严格执行《昆明市城市节约用	 厂内雨污分离,软水制备废水及	
	水管理条例》,按照"雨污分流、	锅炉排污水依托厂区内现有污	
	清污分流、分质处理、回收利用"	水处理设备处理达《城市污水再	
	的原则建设给排水、污水处理及回	生利用城市杂用水水质》(GB/T1	
	用系统,并与区域排水系统相协	8920-2020)表1中标准限值后	
	调。软水制备废水及锅炉排污水依	雨天暂存于回用水池内,晴天回	
	托厂区内现有污水处理设备处理	用于厂区内绿化、道路清扫,不	
	达《城市污水再生利用城市杂用水	/// / / / / / / / / / / / / / / / / /	
2.1	水质》(GB/T18920-2020)表1中	理设备出水监测数据,经污水处	已落实
	标准限值后雨天暂存于回用水池	理设备处理后的回用水可达《城	
	内,晴天回用于厂区内绿化、道路	市污水再生利用城市杂用水水	
	清扫,不外排。	质》(GB/T18920—2020)表1中	
	施工现场应设置拦水、截水、排水		
	工程,施工过程中产生的废水应采	你個限個。 项目施工期未涉及土建工程, 产	
	取沉淀等处理措施后全部回用于	项日施工期末沙及王廷工程,广	
	施工用水及施工场地洒水降尘,禁	生的過工及小生机灰石,固用了	
	止施工废水排入周围地表水体。	他工区的水阵主, 水灯研。 	
	(二)严格落实各项大气污染防治		
	措施,确保大气污染物达标排放。		
	本次改建项目不新增排气筒,新建	本次改建项目不新增排气筒,新	
	3t/h 天然气锅炉与现有备用 2t/h	建 3t/h 天然气锅炉与现有备用	
	天然气锅炉共用已建 18m 高的排	2t/h 天然气锅炉共用已建 18m	
	气筒排放。执行《锅炉大气污染物	高的排气筒排放。根据竣工验收	
	排放标准》(GB13271—2014)表 2	期间监测数据,锅炉废气满足	
	燃气锅炉大气污染物排放浓度限	《锅炉大气污染物排放标准》	
	值, 即: 颗粒物≤20mg/m³、二氧	(GB13271-2014)表 2 燃气锅炉	
2.2	化硫≤50mg/m³、氮氧化物≤	大气污染物排放浓度限值,即:	已落实
	200mg/m³、烟气黑度≤1级(林格曼	颗粒物≤20mg/m³、二氧化硫≤	口俗大
	黑度)。	50mg/m³、氮氧化物≤200mg/m³、	
	施工过程中应合理设置围挡,对施	烟气黑度≤1级(林格曼黑度)。	
	工场地和道路适时洒水降尘,对易	项目施工期间对施工区域进行	
	起尘的物料封闭堆存及运输,加强	了围挡,采取了洒水降尘措施,	
	运输车辆管理,保持进出场道路路	加强了车辆的管控, 施工期未造	
	面清洁等有效的防治扬尘的措施,	成粉尘污染,未收到投诉、处罚。	
	施工扬尘执行《大气污染物综合排		
	放标准》(GB16297—1996)中无组		
	织排放监控浓度限值标准要求。		
	(三)运营期产生噪声的设备及场	项目采选低噪声设备、设备进行	
2.3	所应采取隔声降噪措施,项目厂界	了基础减振处理、定期进行设备	已落实
	噪声执行《工业企业厂界环境噪声	维护保养,厂房隔音等降噪措	

	排分与水》(CD19249 2000) 由 2	施。根据竣工验收期间监测数	
	排放标准》(GB12348—2008) 中 3 类标准。	施。依据竣工短收期的 <u>温</u> 测数 据,厂界噪声满足《工业企业厂	
	2 - 11 1		
	施工过程中应合理安排施工工序	界环境噪声排放标准》(GB12348	
	及施工时间,加强设备的维修保	—2008) 中 3 类标准。	
	养,优化施工工艺,合理安排施工	项目施工期间加强了管理,合理	
	时间,禁止夜间施工,严格执行《建	安排了施工时间,优化施工工	
	筑施工场界环境噪声排放标准》	艺, 夜间未进行施工, 未造成噪	
	(GB12523—2011)。	声污染, 未收到投诉、处罚。	
	(四)严格落实固体废物污染防治		
	措施。按照"减量化、资源化、无		
	害化"的原则,对固体废物进行分		
	类规范收集,确保不造成二次污		
	染。建立健全工业固体废物产生、		
	收集、贮存、运输、利用、处置全	项目建筑垃圾均已分类回收利	
	过程的污染环境防治责任制度。建	用,不能回收的部分妥善合法的	
	筑垃圾分类回收利用,不能回收的	进行了处置;运营期产生的废离	
	部分委托有资质的单位进行处置;	子交换树脂由更换厂家进行回	
	废离子交换树脂由更换厂家进行	收处理; 沉淀池、污水处理站污	
2.4	回收处理; 沉淀池、污水处理站污	泥委托有资质的单位定期清掏	已落实
	泥委托有资质的单位定期清掏清	清运;设备维修保养产生废	_ , , , ,
	运。一般固废执行《一般工业固体	润滑油,暂存于危废暂存间,委	
	废物贮存和填埋污染控制标准》	托云南大地丰源环保有限公司	
	(GB18599—2020)、《〈昆明市城	(昆明危险废物处理处置中心)	
	市建筑垃圾管理实施办法〉实施细	定期清运处置。	
	则》(昆政办〔2011〕88号)中的	火	
	相关规定;危险废物执行《危险废		
	物贮存污染控制标准》(GB18597		
	一2023)、《危险废物收集贮存运		
	输技术规范》(HJ2025—2012)。		
	(五)针对现有工程存在的环境问	本项目环评中未提出现有项目	
2.5	题,在改建项目投产运营前完成整	存在的环境问题,因此不涉及整	 已落实
2. 0			口冷头
	以上下。	改。	
		2025年10月修编完成了《昆明	
	(六)严格执行《报告表》中环境风	利之源养殖有限责任公司突发	
0.0	险评价中的各项防范措施,并建设	环境事件应急预案》(第3版	口长户
2.6	相应风险防范设施。修编突发环境	/2025年),并于2025年10月	已落实
	事件应急预案,并报安宁市生态环	15 日报送至安宁市生态环境保	
	境保护综合行政执法大队备案。	护综合行政执法大队,备案编号	
	(1) 1) 19 (11) 19 (11) 19 (11)	533601-2025-091-L。	
	(七)按照《排污许可管理条例》相		
	关规定,在项目启动生产设施或发	本项目已于 2025 年 5 月 9 日完	
2.7	生实际排污前,按照经批准的环境	成排污许可变更,补充完善本项	已落实
	影响评价文件认真梳理并确认各	目相关内容。	
	项污染措施落实后,依法开展排污	H IH \CIA\D\0	
	登记变更工作。		
	(八)认真组织实施《报告表》提出	本项目将按照报告表要求, 定期	
	的环境监测计划, 定期对废气、噪	开展自行监测,发现异常,及时	
2.8	声等监测点进行监测,发现异常立		已落实
	即停产,及时查明原因,采取有效		
	控制措施并向当地人民政府报告。	77 台。	
2.8	即停产,及时查明原因,采取有效	报告,按要求公开排污许可相关内容。	日落实

Г		Lange 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
		同时,按照环境信息公开有关规定,主动向社会公开污染物排放等相关信息,自觉接受社会监督。		
	3	三、设计阶段应开展环境保护设计,落实生态保护和环境污染防治的各项措施及投资,严格执行环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保"三同时"制度。项目建成投入试生产后,按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定自主开展竣工环保验收工作,经验收合格后方可正式投入运行。	项目环境保护设施与主体工程 同时设计、同时施工、同时投入 使用。项目竣工后,开展了试运 营,现按相关规范要求,正在办 理竣工验收手续,通过验收后才 正式运营。	巳落实
	4	四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自本批复之日起超过五年,方决定该项目开工建设的,环境影响评价文件应当报我局重新审核。	根据分析,项目未出现重大变动 情形,竣工时间未超过批复时间 五年。	已落实
	5	五、你公司应按规定接受各级生态 环境主管部门的监督检查。请安宁 市生态环境保护综合行政执法大 队负责项目环境现场执法和日常 监督管理。	公司积极配合各级部门的监督 检查。	巳落实
	6	六、请依法到其他部门办理相关手 续。	已按要求办理相关手续。	已落实

综上所述, 项目已落实环评批复中提出的治理措施及要求。

表五监测内容、质量控制和质量保证

验收监测期间质量控制和质量保证:

5.1 质量控制

按照《环境监测技术规范》、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求(试行)》和《建设项目竣工环境保护验收技术规范》中有关要求进行验收质量控制。

本项目委托中佰科技(云南)有限公司对项目锅炉废气、废水、厂界噪声进行了监测。中佰科技(云南)有限公司是一家通过云南省质量技术监督局认证的具备监测能力的企业,企业资质认定证书编号为:192512050101,证书有效期2025年07月02日至2031年08月06日。其分析过程严格按照检测要求执行。

监测过程遵循如下要求:

- (1) 严格按照验收监测方案的要求开展监测工作,及时了解工况情况,保证监测过程中工况负荷满足验收监测要求,合理布设监测点,保证各监测点位布设的代表性;
- (2) 监测工作严格按国家法律、法规、标准和技术规范要求进行,监测全过程严格按照质量体系文件进行,实施严谨的全程序质量保证措施;
- (3)监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准(或推荐)方法,监测人员经过考核并持有上岗证书;监测仪器按规定经计量部门检定合格,并在有效期内使用;现场采样和测试前,按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》的要求进行质量控制;水样测定过程中按规定进行平行样、加标样和质控样测定;气样测定前校准仪器。以此对分析、测定结果进行质量控制;噪声仪在使用前后用声校准器校准,校准读数偏差不大于0.5分贝;
- (4) 实验室落实质量控制措施,保证验收监测分析结果的准确性、可靠性,项目采集的全程序空白测定结果均低于检出限;
- (5) 采样记录及分析结果按国家标准和监测技术规范的有关要求进行数据 处理和填报,测量数据严格实行三级审核制度,经过校对、校核,最后由技术负 责人审定。

5.2 监测分析方法、监测仪器

项目监测方法和设备见下表。

表 5.2-1 检测分析方法及主要仪器一览表

检测项目	检测方法	主要仪器设备及编号	方法检出 限 或范围	检测人
рН	水质 pH 值的测定 电极法 HJ1147-2020	PHBJ-260 便携式 PH 计 ZBXC-110	/	温晓平李洪亮
溶解氧	水质 溶解氧的测定 电化 学探头法 HJ 506-2009	JPB-607A 便携式溶 解氧分析仪 ZBXC-82	0. 2mg/L	温晓平李洪亮
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接 种法 HJ 505-2009	SPX-250B 生化培 养箱 ZBFX-15	0.5mg/L	蒋冬梅
色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021	/	2 倍	杨勒克
浊度	水质 浊度的测定 GB 13200-91	721G 可见分光光度 计 ZBXC-116	3NTU	杨勒克
臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理 指标(臭和味 6.1 嗅气和 尝味法) GB/T 5750.4-2023	/	/	杨勒克
总氯	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010	721G 可见分光光度 计 ZBXC-116	0.03mg/L	杨勒克
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂 分光光度法 HJ 535-2009	721G 可见分光光度 计 ZBFX-05	0.025mg/L	佟树丽
溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理 指标(溶解性总固体 11.1 称量法)GB/T5750.4-2023	FA2204B 万分之一 分析天平 ZBFX-07	/	赵银秀
阴离子表面活 性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB 7494-87	721G 可见分光光度 计 ZBXC-117	0.05mg/L	赵银秀
大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标 (大肠埃希氏菌 7.1 多管 发酵法) GB/T 5750.12-2023	LRH-250/生化培养 箱 ZBFX-86 LRH-250/生化培养 箱 ZBFX-87	/	苗轩得

排气温度	固定污染源排气中颗粒物测 定与气态污染物采样方法 (5.1 排气温度的测定) GB/T 16157-1996 及修改单	ZR-3260 自动烟尘 气综合测试仪 ZBXC-93	/	温晓平李洪亮
排气含湿量	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法(5.2 排气中水分含量的测定)GB/T 16157-1996及修改单	ZR-3260 自动烟尘 气综合测试仪 ZBXC-93	/	温晓平李洪亮
排气压力	固定污染源排气中颗粒物测 定与气态污染物采样方法 (5.4排气压力的测定) GB/T16157-1996及修改单	ZR-3260 自动烟尘 气综合测试仪 ZBXC-93	/	温晓平李洪亮
排气流速、流量	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法(7排气流速、流量的测定) GB/T 16157-1996 及修改单	ZR-3260 自动烟尘 气综合测试仪 ZBXC-93	/	温晓平李洪亮
排气中 02	固定源废气监测技术规范 (6.3.3 电化学法测定废气 中含氧量) HJ/T 397-2007	ZR-3260 自动烟尘 气综合测试仪 ZBXC-93	/	温晓平李洪亮
低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗 粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	ZR-3260 自动烟尘 气综合测试仪 ZBXC-93 AUW120D 十万分之 一分析天平 ZBFX-06	1. Omg/m³	温晓平 李洪亮 屈薇
二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫 的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	ZR-3260 自动烟尘 气综合测试仪 ZBXC-93	3mg/m³	温晓平李洪亮
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	ZR-3260 自动烟尘 气综合测试仪 ZBXC-93	一氧化氮: 3mg/m³ 二氧化氮: 3mg/m³	温晓平李洪亮
烟气黑度	固定污染源排放烟气 黑度 的测定 林格曼烟气黑度图 法 HJ/T 398-2007	YT-LG30 林格曼烟 气浓度图 ZBXC-88	/	张子龙 宋军项
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排 放标准 GB 12348-2008	AWA5688 型多功能 声级计 ZBXC-02	/	张子龙 宋军项

5.3 质量保证及质量控制

5.3.1 监测分析人员能力

本次竣工环保验收监测委托有资质单位进行进行,采样人员均已通过岗前培

训并切实掌握采样技术,按照要求持证上岗;并充分了解该项监测任务的目的和要求,并且掌握对要采样的监测点位情况,而且熟知采样方法、样品固定、保存方法、运输条件等,具备合格的检测检验能力。

参与本项目的检测相关专业技术人员均经过系统的技术培训,并经过理论考核、实操考核合格后方可颁发上岗证。项目涉及的所有验收监测人员和检测人员均持有公司依照公司相关规定颁发的专业技术人员上岗证,持证上岗率均已达到100%。

5.3.2 采样过程中工况等监督、检查

开始检测前,现场监测人员设有专门的负责人组织协调,向厂方有关管理人员和操作人员详细说明对生产和净化装置提出的要求和应提供生产设备和净化装置运行资料,再次确定现场采样的检测点位及开孔情况,采样过程中有专人监督记录运行工况,及时统计和整理收集有关资料,检查是否按照相关技术标准和检测方案进行现场采样,并对现场检测点位采集周边情况照片和现场采样人员采样图片,及时对检测点进行坐标定位。

5.3.3 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

废气监测实行全过程的质量保证,固定源技术要求执行《固定污染源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)与《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)进行。采样仪器逐台进行气密性检查、流量校准。

采样人员严格按照验收监测计划开展监测工作,合理布设废气监测点位,保证监测点位的科学性和代表性; 开始检测前, 现场监测人员设有专门的负责人组织协调, 向厂方有关管理人员和操作人员详细说明对生产和净化装置提出的要求和应提供生产设备和净化装置运行资料, 再次确定现场采样的检测点位及开孔情况, 采样过程中有专人监督记录运行工况, 及时统计和整理收集有关资料, 检查是否按照相关技术标准和检测方案进行现场采样,并对现场检测点位采集周边情况照片和现场采样人员采样图片, 及时对检测点进行坐标定位。

无组织废气监测依据 HJ/T55-2000《大气污染物无组织排放监测技术导则》要求执行。各监测因子选择合适的方法,尽量避免被测排放物中共存污染因子对仪器分析的交叉干扰;被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围内,即仪器量程的 30%~70%; 烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行

校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核(标定),在测试时应保证其采样流量。监测数据严格实行三级校核制度。

二氧化硫,氮氧化物采样前,应进行仪器气密性检查,仪器的校准(①监测前,测定零气和标准气体计算示值误差和系统偏差,监测后,在次测定零气和标准气体计算示值误差和系统偏差,监测合格后判定结果正确。②样品测定结果应处于仪器校准量程的20%-100%之前,否则重新校准量程),仪器检定合格后在样品的保存期限内完成分析,认真做好原始分析记录,进行正确的数据处理和有效校核。

当按规定将采集到的具有代表性的大气和废气质量样品送至实验室进行分析测试时,分析人员根据分析项目的要求和目的,选择且通过计量认证的分析方法,根据分析项目的不同选择实验用水和分析实验试剂,保证使用试剂的纯度符合要求。为了保证分析结果的准确可靠,每批样品都同时做空白实验、全程序空白。并控制空白实验、全程序空白值。分析人员接到样品后在样品的保存期限内完成分析,认真做好原始分析记录,进行正确的数据处理和有效校核。

5.3.4 废水监测质量保证

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》(第四版)和《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)的要求进行;实验室分析过程采用空白实验、平行样测定、加标回收率测定,并对质控数据进行分析。

5.3.5 噪声监测分析过程中的质量保证

噪声测量质量保证与质量控制按国家环保总局《环境监测技术规范》噪声部分和《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中有关规定进行:

- (1) 优先采用了国标监测分析方法,监测采样与测试分析人员均经国家考核合格并持证上岗,监测仪器经计量部门检定并在有效使用期内:
- (2) 测量时传声器加设了防风罩。测量仪器和声校准器均在检定规定的有效期限内使用;测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器,示值偏差不大于 0.5dB;测量时传声器加防风罩;
- (3) 测量时无雨雪、无雷电,测量时风速在 1.1~1.3m/s 间,小于 5m/s, 天气条件满足监测要求:

- (4) 监测数据和技术报告执行三级审核制度;
- (5) 采样、测试分析质量保证和质量控制。

噪声采样前,现场采样人员使用的符合检测规范要求的检测仪器,测量前、后通过噪声校准仪在测量现场进行声学校准,其前、后校准示值不得大于94±0.5dB,测量仪器和校准仪器都检定合格,并在有效使用期限内使用。

采样过程中,现场采样人员对项目正常工作时总设备开机台数、原料及辅料投入和产品产出情况及生产周期等进行调查,在项目正常的生产秩序和生产规模下进行噪声检测,及时统计和整理收集有关资料,检查是否按照相关技术标准和检测方案进行现场采样,并对现场检测点位采集周边情况照片和现场采样人员采样图片,及时对检测点进行坐标定位。

5.3.6 监测分析过程中的其他质量保证

(1) 样品的运输及保存

将已采集的样品及时进行编号,贴上正规的不干胶标签,记录好采样记录表。样品在运输时会有专门押运人员,会将采集的样品和采样记录表当天运回后一并交实验室,并办理交样手续。

(2) 实验室分析质量控制要求

实验室各种计量仪器按规定进行定期检定,需要控制温、湿度条件的仪器配备相应设备,并进行有效测量。分析人员接样后在样品的保存期限内进行分析,做好原始记录,并进行数据处理和有效核准。未检出样品给出实验室使用分析方法的检出浓度。

- ①送入实验室样品首先核对采样单,容器编号,包装情况,保存条件和有效期等,符合要求的样品方可开展分析。
- ②检测仪器和法定计量器具均经计量部门检定/校准合格,并在有效期内,符合国家有关标准和技术要求。
- ③测定全程序空白和运输空白,全程序空白和运输空白测定值应小于方法检 出限,当空白测定值不合格时,查找原因。每批样品分析时,空白样品对被测项 目有响应的,至少测定一个实验室空白值(含前处理),对出现空白值明显偏高 时,仔细检查原因,以消除偏高的因素。

分析人员严格按照分析方法,保证分取样的均匀性;对分析样品中的共存物

质、干扰物质将采取有效的消除措施;认真做好原始分析记录,进行正确的数据 处理和有效校核;对于未检出的项目会给出本实验室使用分析方法标准时的检出 限浓度。

分析人员严格执行《实验室管理规定》保证分析环境,避免交叉干扰。需要控制温度和湿度的实验室应配备相应的设备,加强经常性维护和正确使用,达到有效测量。

(3) 数据处理的质量保证

所有监	[测数据	、记录经过	监测分析/	人员、质	控负责	人和项目	负责人	三级审	核,
经过校对、	校核.	最后由技术	总负责人	审定。					

表六 验收监测内容

根据项目特征,本次竣工验收包括测试性内容和非测试性内容。废气、废水、噪声作为测试性内容,进行现场监测;固体废物作为非测试性内容,进行现场调查。

根据《报告表》以及"批复"的要求,同时结合项目实际情况,在本次竣工环境保护验收阶段,对项目废气、废水及厂界噪声进行监测。监测内容如下:

6.1 废气监测内容

本项目涉及的废气为新建 3t/h 天然气蒸汽锅炉燃烧废气,通过 18m 高的排气 简排放。由于作为备用 2t/h 天然气蒸汽锅炉已通过竣工验收,因此不再纳入本次验收范围,不再进行监测。

废气类别	监测点位	监测因子	监测频次	执行标准
有组织废气	锅炉尾气排气 筒 (DA009)	颗粒物、 二氧化 硫、氮氧 化物、烟 气黑度	2天,每天采 样3次	执行《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014) 中燃气标准,即 颗粒物≤20mg/m³、二氧化硫≤ 50mg/m³、氮氧化物≤200mg/m³、 林格曼黑度<1。

表 6.1-1 废气监测内容及监测频次

6.2 废水监测内容

本项目涉及的废水为天然气锅炉排污水、软水制备废水。经沉淀池预处理的废水进入污水处理设备处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)表1中相关标准限值要求后,雨天暂存于回用水池内,晴天回用于厂区内绿化、道路降尘,不外排。

废水类别	监测点位	监测因子	监测频次	执行标准
生活污水、生产 废水	污水处理设 备中水池出 水口	pH、 色度、嗅、浊度、 BOD ₅ 、氨氮、阴离子表面 活性剂、溶解性总固体、 溶解氧、总氯、大肠埃希 氏菌	2天,每天4	《城市污水再生利用 城市杂用水水质》 (GB/T18920-2020) 表1中城市绿化、道 路清扫标准

表 6.2-1 废水监测内容及监测频次

6.3 噪声监测内容

厂界噪声共设4个测点,昼间、夜间各测1次,监测2天,厂界噪声监测内

容见下表。

表 6.3-1 噪声监测内容及监测频次

监测对象	监测点位	监测因子	监测频次	执行标准
厂界噪声	厂界东南西 北各设1个 监测点,共 计4个监测	等效 A 声级	监测 2 天,每个 点昼间、 夜间各 监测 1 次	厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准,昼间≤65dB(A),夜间≤55dB(A)。



图 6.3-1 监测布点示意图

表七 验收监测期间工况及验收监测结果

7.1 验收监测期间生产工况记录

根据生态环境部办公厅印发《建设项目环境保护设施竣工验收技术指南 污染影响类》的要求,验收监测应在主体工程运行稳定、运行的环境保护设施运行正常的条件下进行,对运行的环境保护设施和尚无污染负荷部分的环保设施,验收监测采取注明实际监测工况与检查相结合的方法进行。

项目委托中佰科技(云南)有限公司于2025年8月26日至8月27日对项目锅炉废气、废水、噪声进行了监测。根据调查,项目监测期间生产正常,工况稳定,环保设施运行正常,监测数据有效。

监测日期	2025. 8. 26	2025. 8. 27
设计锅炉蒸发量	3t/h	3t/h
设计燃料消耗量	240m³/h (天然气)	240m³/h (天然气)
检测时锅炉蒸发量	3t/h	3t/h
检测时燃料消耗量	240m³/h (天然气)	239m³/h (天然气)
运行负荷%	100%	100%

7.1-1 监测期间生产工况表

7.2 验收监测结果

7.2.1 废气污染物监测结果

(1) 废气监测结果

项目新建3t/h天然气锅炉废气监测结果见表7.2.1-1。

由于作为备用 2t/h 天然气蒸汽锅炉已通过竣工验收,因此不再纳入本次验收范围,不再进行监测。本报告引用《昆明利之源养殖有限责任公司饲料生产扩建项目竣工环境保护验收监测报告表》验收期间委托云南天倪检测有限公司于2024年9月6日至9月7日在工况100%时对原有2t/h 天然气蒸汽锅炉监测的数据(天倪环检字【2024]1525号),作为3t/h 天然气锅炉维修、检修时,2t/h 天然气蒸汽锅炉运行时污染物排放核算的依据。

表 7.2.1-1 新建 3t/h 天然气锅炉废气检测结果一览表

监			7,2	2. 2 2 7/// 2 3 3	/ 11 / L M/ / L TM/ //	监测结果				44年	
测	污染	监测		2025. 08. 26			2025. 08. 27			执行 标准	达标
位置	物	项目	Q250826L1-01-1	Q250826L1-01-2	Q250826L1-01-3	Q250827L1-01-1	Q250827L1-01-2	Q250827L1-01-3	平均值	限值	情况
		排气筒高度 m			18:	m			/	/	/
		管道截面积(m²)			0. 1	.3			/	/	/
	烟气参数	烟温 (℃)	92. 1	92. 3	94. 4	92. 0	91. 5	92.6	92. 4833	/	/
		烟气流速 (m/s)	6. 4	5. 9	6. 3	5. 1	5. 6	5. 9	5. 8667	/	/
	7 3/	标干烟气流量(Nm³/h)	1586	1461	1551	1261	1387	1460	1451	/	/
		烟(尾) 气含湿量(%)	7. 04	7. 22	7. 47	7. 12	6. 94	7. 09	7. 1467	/	/
锅		含量 (02) /%	7. 0	6. 7	7. 2	7. 3	7. 1	7.0	7. 05	/	/
炉	颗粒 物	实测浓度 mg/m³	4. 0	3. 5	3. 5	4. 4	3. 7	4.3	3. 9	/	/
废		排放浓度 mg/m³	5. 0	4.3	4. 4	5. 6	4. 7	5. 4	4. 9	20	达标
气排	127	排放速率 kg/h	0.0063	0.0051	0.0054	0. 0055	0. 0051	0. 0063	0. 0056	/	/
气	一左	实测浓度 mg/m³	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	/	/
筒	二 氧 化 硫	排放浓度 mg/m³	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	50	达标
	10.90	排放速率 kg/h	0.0024	0.0022	0.0023	0. 0019	0. 0021	0. 0022	0. 0022	/	/
	<i>= =</i>	实测浓度 mg/m³	97	92	84	76	69	82	83. 3333	/	/
	氮氧化物	排放浓度 mg/m³	121	113	107	97	87	103	104. 667	200	达标
	10 10	排放速率 kg/h	0. 15	0. 13	0. 13	0. 096	0. 096	0. 12	0. 1203	/	/
	林格曼黑度	等级(级)		<1			<1		<1	≤1	达标

表 7.2.1-2 原有 2t/h 锅炉天然气废气检测结果一览表

			X 1. 2. 1 2	<u> </u>	- 44// / - 7///	监测结果	<u> </u>				达							
监测位置	污染物	监测 项目		9月6日			9月7日		亚山体	执行标准 限值	标 情							
			1	2	3	4	5	6	平均值	TK IE	况							
		排气筒高度 m			18	3m			/	/	/							
		管道截面积(m²)			0. 1	257			/	/	/							
		烟温 (℃)	93. 8	93. 6	94. 2	98. 5	98.8	97. 9	96. 1	/	/							
	烟气参	烟气流速 (m/s)	6. 3	5. 7	6. 0	5. 4	5. 5	5.8	5. 78	/	/							
	数	标干烟气流量 (Nm ³/h)	1068	962	1011	1037	1076	1098	1042	/	/							
锅炉废气	颗 粒 物				烟(尾) 气含湿量(%)	5. 26	5. 26	5. 26	5. 83	5. 83	5. 83	5. 545	/	/				
排气筒		含量 (02) /%	7. 3	7. 1	7. 2	7. 1	6.8	6. 9	7. 1	/	/							
									实测浓度 mg/m³	6.8	5. 6	6. 4	5. 1	6	4.6	5. 75	/	/
									排放浓度 mg/m³	8. 7	7. 1	8. 1	6. 4	7. 4	5. 7	7. 2	20	达 标
				排放速率 kg/h	7. 26×10^{-3}	5. 39×10^{-3}	6. 47×10^{-3}	5. 29×10^{-3}	6. 46×10^{-3}	5. 05×10^{-3}	0. 00599	/	/					
	二氧化	实测浓度 mg/m³	3L	3L	3L	3L	3L	3L	3L	/	/							
	硫	排放浓度 mg/m³	3L	3L	3L	3L	3L	3L	3L	50	达 标							

		排放速率 kg/h	3.2×10^{-3}	2.89×10^{-3}	3.03×10^{-3}	3. 11×10 ⁻³	3.23×10^{-3}	3.29×10^{-3}	0. 00313	/	/
		实测浓度 mg/m³	72	78	75	68	77	74	74	/	/
	氮氧化 物	排放浓度 mg/m³	92	98	95	86	95	92	93	200	达标
		排放速率 kg/h	7. 69×10^{-2}	7. 50×10^{-2}	7. 58×10^{-2}	7. 05×10^{-2}	8. 29×10 ⁻²	8. 13×10 ⁻³	0. 06487	/	/
	林格曼 黑度	等级 (级)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	≤1	达标

根据监测结果,验收监测期间,3t/h锅炉废气中各项污染物均能满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014),即颗粒物≤20mg/m³、二氧化硫≤50mg/m³、氮氧化物≤200mg/m³、林格曼黑度≤1,能实现达标排放。备用2t/h锅炉废气中各项污染物均能满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014),即颗粒物≤20mg/m³、二氧化硫≤50mg/m³、氮氧化物≤200mg/m³、林格曼黑度≤1,能实现达标排放。

7.2.2 废水调查结果

项目污水处理设备出水口监测结果如下。

表 7.2.2-1 废水排放口水质监测结果

衣 1. 2. 2-1 废水排放口水坝监测结米												
点位名称				污水	处理设.	备出水口	1					
采样日期		2025.	08. 26			2025.	08. 27			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
样品号监测国	S250826L 1-01-1	S250826L 1-01-2	S250826L 1-01-3	S250826L 1-01-4	S250827L 1-01-1	S250827L 1-01-2	S250827L 1-01-3	S250827L 1-01-4	排放标准	达标情况		
рН	7. 53	7. 49	7. 50	7. 50	7. 60	7. 55	7. 56	7. 55	6. 0-9 . 0	达标		
色度	3	3	3	3	3	3	4	3	30	达标		
嗅	0	0	0	0	0	0	0	0	无不 快感	达标		
浊度/NTU	3L	10	达标									
五日生化需 氧量 BOD ₅ (mg/L)	4.8	4. 2	4.8	4. 6	5. 3	4. 9	4. 1	4. 3	10	达标		
氨氮/ (mg/L)	0. 66 8	0. 64 1	0. 67 8	0. 63 1	0. 69 4	0. 67 3	0. 65 4	0. 68 9	8	达标		
阴离子表面 活性剂/ (mg/L)	0. 07 7	0. 09 9	0. 12 2	0. 10	0.07	0. 09 7	0.09	0. 11 6	0. 5	达标		
溶解性总固 体/(mg/L)	996	980	932	964	990	943	952	962	1000	达标		
溶解氧/ (mg/L)	3. 1	3. 0	2.8	3. 4	2. 9	3. 5	3. 2	3. 2	≥2.0	达标		
总氯/ (mg/L)	1. 09	1. 12	1. 04	1.01	1.06	1. 15	1. 17	1.01	0. 2≤ 总氯 ≤2. 5	达标		
大肠埃希氏	未检	无(不	达									

菌/(MPN/1	出	出	出	出	出	出	出	出	应检	标
00mL 或 CFU									出)	
/100mg)										

根据验收监测期间监测结果,项目废水经污水处理设备处理后,出水水质可达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)表1中城市绿化、道路清扫标准,能够达标。

7.2.3 噪声监测结果

项目东、南、西、北面厂界噪声监测结果见下表。

表 7.2.3-1 厂界噪声检测结果一览表

检测日期	检测点 位	时段	检测结果 dB(A)	《工业企业厂界环 境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 中 3 类标准	达标情况
	厂界东	昼间(14:25~ 14:35)	51. 2	≤65dB(A)	达标
	/ 介示	夜间(23:41~ 23:51)	43.8	≤55dB(A)	达标
	厂界南	昼间(14:48~ 14:58)	53. 1	≤65dB(A)	达标
2025. 0	/ 介 闱	夜间(23:59~次日 00:09)	44. 3	≤55dB(A)	达标
8. 26	厂界西	昼间(15:06~ 15:16)	54. 1	≤65dB(A)	达标
	1 / 介四	夜间(次日00:18~ 00:28)	42. 4	≤55dB(A)	达标
	厂界北	昼间(15:27~ 15:37)	52. 4	≤65dB(A)	达标
		夜间(次日00:39~ 00:49)	47. 2	≤55dB(A)	达标
	厂界东	昼间(14:52~ 15:02)	54. 9	≤65dB(A)	达标
	/ 介本	夜间(23:41~ 23:51)	43.8	≤55dB(A)	达标
	厂界南	昼间(15:10~ 15:20)	53. 4	≤65dB(A)	达标
2025. 0	ノクド用	夜间 (23:59~次日 00:09)	44. 3	≤55dB(A)	达标
8. 27	厂界西	昼间(15:27~ 15:37)	52. 1	≤65dB(A)	达标
	/ 介凹	夜间(次日00:18~ 00:28)	42. 4	≤55dB(A)	达标
	厂界北 :	昼间(15:45~ 15:55)	54.8	≤65dB(A)	达标
	/ 7F1L	夜间(次日00:39~ 00:49)	47. 2	≤55dB(A)	达标

根据验收监测期间监测结果,项目厂界噪声昼间、夜间均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准,即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)的要求,能够达标排放。

7.2.4 固体废弃物处置调查结果

厂内运营期产生的一般固废主要为软水制备废离子交换树脂以及沉淀池、污水处理污泥。

产生废离子交换树脂 0.1t/a, 更换时直接由厂家回收处置; 沉淀池、污水处理产生的污泥量为 0.5t/a, 污泥处置措施不变, 定期委托清掏、清运。

本项目依托厂区内已设置的一般固废暂存间,面积30 m²,按照《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物过程的污染控制要求进行建设,满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。一般固废暂存间已通过竣工验收。

项目锅炉房内部分设备维护保养时,产生少量废润滑油,约0.05t/a。产生的废润滑油收集后暂存于危险废物暂存间内专用容器内,委托有资质的单位(目前与云南大地丰源环保有限公司签订处置协议)进行清运处置。

本项目依托原有厂区内已建危废暂存间,现有厂内内设置有危废暂存间 1个,建筑面积 8.69 m²,已按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的有关规定进行建设,且已通过竣工验收。产生危废按照规范要求,落实台账管理、转移联单制度,能满足本项目需求。

7.3 污染物排放总量核算

7.3.1 环评及批复中污染物排放量

根据《昆明利之源养殖有限责任公司天然气锅炉建设项目环境影响报告表》:

(1) 废水污染物

项目产生的废水经污水处理设备处理达标后回用于厂区绿化、道路清扫。 无生活、生产废水外排。

(2) 大气污染物

天然气锅炉废气排放 1822.773 万 m³/a,其中:

颗粒物 0.3369t/a;

二氧化硫 0.02186t/a;

氮氧化物 3.1419t/a。

(3) 固废

固体废物处置率 100%,不设固废污染物总量控制指标。

此外,根据"昆明市生态环境局安宁分局关于对《昆明利之源养殖有限责任公司天然气锅炉建设项目环境影响报告表》的批复(安生环复[2025]18号)", 批复中未限制总量控制指标。

7.3.2 验收阶段污染物排放量

根据本次验收检测报告数据,项目污染物排放量如下:

(1) 废气

项目新建 3t/h 天然气锅炉按每月检修 1 次(24h)考虑,则年运行 6912h (288d);检修期间使用备用 2t/h 天然气锅炉(已通过竣工验收),运行时间 288h(12d)。

根据监测结果,本项目废气污染物排放总量如下:

废气量 排放速率 污染源 污染物 100%工况下实际排放量(t/a) (万 m³/a) (kg/h)颗粒物 0.0056 0.03871 3t/h 天然 二氧化硫 1002. 9312 0.0022 0.01521 气锅炉 氮氧化物 0.1203 0.83151 颗粒物 0.00173 0.00599 2t/h 天然 30.0096 二氧化硫 0.00313 0.00090 气锅炉 氮氧化物 0.06487 0.01868 废气量 1032.9408 颗粒物 0.04044 合计 二氧化硫 0.01611 氮氧化物 0.85019

表 7.3.2-1 项目大气污染物排放总量

表 7.3.2-2 项目大气污染物排放总量与环评阶段核算量变化情况表

1 -						
	污染物	验收阶段排放量	环评阶段核算量	变化情况		
	废气量 (万 m³/a)	1032. 9408	1822. 773	-789. 8322		
	颗粒物(t/a)	0. 04044	0. 3369	-0. 29646		
	二氧化硫(t/a)	0. 01611	0. 02186	-0. 00575		
氮氧化物(t/a)		0.85019	3. 1419	-2. 29171		

根据核算结果,项目验收期间,天然气锅炉废气中污染物排放总量未超过环

评阶段核算总量。

(2) 废水

经预处理后各废水进入厂区现有的污水处理设备处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920—2020)中的城市绿化、道路清扫用水水质标准后,雨天暂存于回用水池内,晴天全部回用于厂区绿化、洒水降尘,不外排,不设废水排放总量控制指标。

(3) 固废

固体废物处置率 100%, 不设固废污染物总量控制指标。

综上所述,对比环评中核算总量,项目未超过环评中核算总量控制指标。

7.4 环保管理制度及人员责任分工

根据验收阶段调查情况,该项目结合自身实际情况制订了相应的环保管理制度,预防污染事故发生。项目运营期的环境管理由建设单位负责,为了进一步贯彻落实环境保护措施,项目设置有全职环保管理人员负责项目的环境管理工作。建立了相应的环境保护管理制度,并组织员工学习培训。对项目运营期间环保设施设备的运行情况进行检查,并配合地方环境保护行政主管部门做好相关监督、检查工作等。

表八 验收监测结论

8.1 验收监测结论

8.1.1 工况验收结论

本次验收检测期间,该项目运营正常,各种环保设施均处于正常运行状态,监测时工况稳定、数据的真实、可靠,验收监测数据有效。

8.1.2 环境管理检查

项目环境影响报告表及管理部门批复等文件资料齐全,各项环保措施与主体工程同时建成。环境管理规章制度能满足日常工作需要,环境管理措施基本落实,环保机构健全。在建设中落实了环评及批复的要求。在项目建设的各阶段,均执行了建设项目环境保护管理的相关法规和"三同时"制度,手续完备,满足环境管理的要求。

8.1.3 废气

根据验收期间监测数据表明,天然气蒸汽锅炉燃烧产生的废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物,均能满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014),颗粒物≤20mg/m³,二氧化硫≤50mg/m³,氮氧化物≤200mg/m³、林格曼黑度≤1,能实现达标排放,满足项目环评及批复要求。

8.1.4 废水

根据验收期间监测数据表明,天然气锅炉废水、软水制备废水经沉淀池预处理后进入厂区现有的污水处理设备处理后,可达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920—2020)中的城市绿化、道路清扫用水水质标准。雨天暂存于回用水池内,晴天全部回用于厂区绿化、洒水降尘,不外排。满足项目环评及批复中要求。

8.1.5 噪声

根据验收期间监测数据表明,项目厂界噪声昼间、夜间均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准,即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)的要求,能够达标排放。

8.1.6 固废

厂内运营期产生的一般固废主要为软水制备废离子交换树脂以及沉淀池、污水处理污泥。

经调查,固体废弃物均进行妥善处置,产生的废离子交换树脂由厂家回收处置;沉淀池、污水处理产生的污泥处置措施不变,定期委托清掏、清运。

项目锅炉房内部分设备维护保养时,产生少量废润滑油,收集后暂存于危险 废物暂存间内专用容器内,委托有资质的单位(目前与云南大地丰源环保有限公司签订处置协议)进行清运处置。

落实了环评及批复提出的各项固体废弃物收集、处置措施。

8.1.7 总结论

本项目与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评(2017)4号) 第八条所列验收不合格的情形,对比情况见下表。

表 8.1.7-1 与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》对比情况一览表

序号	建设项目竣工环境保护验收暂 行办法所列验收不合格的情形	项目情况	是否达到验 收合格条件
1	未按环境影响报告书(表)及 其审批部门审批决定要求建成 环境保护设施,或者环境保护 设施不能与主体工程同时投产 或者使用的;	项目执行了"环保三同时"制度, 配套建设了相应的环保设施。	是
2	污染物排放不符合国家和地方 相关标准、环境影响报告书 (表)及其审批部门审批决定 或者重点污染物排放总量控制 指标要求的;	根据监测结果,项目废气、废水、噪声均达标排放,废气、废水污染物未超出环评核算排放总量;根据现场调查结果,固体废物进行了妥善的处置,满足环评及批复要求。	是
3	环境影响报告书(表)经批准 后,该建设项目的性质、规模、 地点、采用的生产工艺或者防 治污染、防止生态破坏的措施 发生重大变动,建设单位未重 新报批环境影响报告书(表) 或者环境影响报告书(表)未 经批准的;	该建设项目的性质、规模、地点、 采用的生产工艺或者防治污染、防 止生态破坏的措施未发生重大变 动。	是
4	建设过程中造成重大环境污染 未治理完成,或者造成重大生 态破坏未恢复的;	项目建设过程中没有造成重大环 境污染。	是
5	纳入排污许可管理的建设项 目,无证排污或者不按证排污 的;	项目于 2025 年 5 月 9 日变更了排 污许可登记(登记编号: 91530181763888626J001Z),补充 完善了本项目相关内容。	是
6	分期建设、分期投入生产或者 使用依法应当分期验收的建设	项目不涉及分期建设情况。	是

	项目,其分期建设、分期投入 生产或者使用的环境保护设施 防治环境污染和生态破坏的能 力不能满足其相应主体工程需 要的;		
7	建设单位因该建设项目违反国 家和地方环境保护法律法规受 到处罚,被责令改正,尚未改 正完成的;	建设单位没有因该建设项目违反 国家和地方环境保护法律法规受 到处罚。未收到有关的环保投诉。	是
8	验收报告的基础资料数据明显 不实,内容存在重大缺项、遗 漏,或者验收结论不明确、不 合理的;	项目按要求进行了环境监测,委托 具备相应资质的单位进行;验收报 告内容按照《建设项目竣工环境保 护验收技术指南 污染影响类》中 要求进行编制,验收结论明确。	是
9	其他环境保护法律法规规章等 规定不得通过环境保护验收 的。	不涉及。	是

项目按《建设项目竣工验收环境保护暂行办法》中第八条规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查,并根据项目设计、施工、污染治理设施的建设和现场检查情况,该项目未出现规定的中的验收不合格情形。

项目自建设到运行的全过程,建设地点,生产规模,生产工艺,环保措施等均未发生重大变化。项目执行了环境影响评价报告及其批复和"三同时"管理制度,环保设施运行正常,"三废"处理和综合利用情况良好,环境保护管理和环保应急计划基本满足要求。根据验收期间监测结果,项目污染物能实现达标排放,对周围环境影响不大。此外,厂内设有专职人员负责环保管理,满足项目日常环保管理要求。项目在建设和运行过程中对环境的不利影响得到有效控制,因此满足竣工环境保护验收的条件,项目环境保护设施验收合格。

8.2 建议

- (1) 进一步强化环保意识,按环境保护的有关规定,落实和完善环境管理规章制度、环境保护建档制度,做到定职定责,专人专管、有据可查,完善相关环保标识标牌:
- (2) 加强环保设施的日常管理、维护,建立健全环保设施的运行管理制度, 定期检查制度、设备维护和检修制度,使各环保处理设施处于正常状态,确保长 期稳定达标;
 - (3) 按照排污许可管理要求定期进行环境监测管理:

- (4) 定期修编《突发环境事件应急预案》,开展应急演练,确保厂内风险防 范措施有效性可行;
- (5)做好固废台账(一般固废、危险废物)管理工作,如实记录固体废物种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息,提升固体废物管理水平。

建设项目竣工环境保护"三同时"验收登记表

填表单位(盖章): 昆明利之源养殖有限责任公司

填表人(签字):

项目经办人(签字):

->< -/-	平位(三年/: 比切	11. ~ 11.	/五 11 代入 任 2	4 . 1	-3<-74-7	. (金寸/:			项口红外八(金丁	<u> </u>				
	项目名称	昆明利之源养殖有限责任公司天然气锅炉			然气锅炉建	设项目	项目代码 2503-530181-04-01-168114		建设地点		安宁市草铺街道办事处架良 山村			
	行业类别(分类管理名 录)	四十一、电力、热力生产和供应业-91 热力生产和供应工程-9 然气锅炉总容量 1 吨/小时(0.7 兆瓦)以上的					建设性质		□新建 ☑ 改扩建 □技术改造		项目厂 中心经 /纬/	送 送度 102	24°55′ 0″,东经 2°23′ .010″	
	设计生产能力			蒸汽 3t/h			实际生产能力	<u> </u>	蒸汽 3t/h	环评单位		云南绿	环环保科技	
	环评文件审批机关		昆明市	生态环境局安	宁分局		审批文号	·	安生环复[2025]18号	2025]18 号 环评文件类型			报告表	
建设项目	开工日期		20)25年5月10	日		竣工日期		2025年8月20日	排污许可	证申领时	2025 年	F 5 月 9 日 登记变更	
坝 目 	环保设施设计单位			/			环保设施施工单位		昆明利之源养殖有限 责任公司	本工程排污许可证 编号		91530181763888626J001Z		
	验收单位		云南绿	环环保科技有	限公司		环保设施监测单位		中佰科技(云南)有 限公司	验收监测时工况		正常		
	投资总概算 (万元)	50					环保投资总概算 (万元)		2	所占比例(%)		4		
	实际总投资 (万元)			50			实际环保投资	(万元)	2.5	所占比例(%)		5		
	废水治理 (万元)	0	废气治理 (万元)	0.85	噪声治理 (万元)	1. 25	固体废物治理	里 (万元)	0.4	绿化及生态	态(万元)		其他 (万元)	
	新增废水处理设施能力	能力 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —					新增废气处理设施能力		_	年平均工作时		7200h/a		
	运营单位	昆明利之源养殖有限责任公司				运营单位社会统一信用代码 (或组织机构代码)		91530181763888626J	验收时间		2025. 10			
污染 物排	万架物	原有排 放量 (1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允 许排放浓度 (3)	本期工程 产生量(4)	本期工程自 身削減量 (5)	本期工程实 际排放量 (6)	本期工程核 定排放总量 (7)	本期工程"以新带老"削減量(8)	全厂实 际排放 总量(9)	全厂核定 总量(区域平衡 替代削减 量(11)	排放增减 量(12)
放标	废气	29891. 1 6	/	/	1032. 9408		1032. 9408	1032. 9408	790. 56	30133. 54 08	-30133.	5408		+242. 380
总量	朱竹 朱丁 华勿	9. 412	4.9	20	0. 04044		0. 04044	0. 04044	0.052	9. 40044	-4. 50	044		-0. 01156
控制	二氧化硫	0.012	<3	50	0. 01611		0.01611	0. 01611	0.012	0. 01611	#VALU	JE!		+0. 00411
(I	氨氧化	0. 597	104. 667	200	0.85019		0. 85019	0. 85019	0. 597	0.85019	103.81			+0. 25319
业建	工业 固体 座 物													
设项	与顶日右头													
目详	的其他特征													
填)	污染物													
	17 * 10													

注: 1、排放增减量: (+) 表示增加, (-) 表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11), (9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位: 废水排放量——万吨/年; 废气排放量——万标立方米/年; 工业固体废物排放量——万吨/年; 水污染物排放浓度——毫克/升。